

中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科
加油站竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 中国石化销售股份有限公司湖北
孝感石油分公司

编制单位： 湖北澜科检测技术工程有限公司

二〇二〇年十二月

建设单位法人代表： 常志峰

编制单位法人代表： 乔银花

项目 负责人： 李博

填 表 人： 李博

建设单位：中国石化销售股份有限公司湖北
孝感石油分公司

电 话：

传 真：

邮政编码：432000

通讯地址：孝感市槐荫大道 90 号

编制单位：湖北澜科检测技术工程有限公司

电 话：0712-2656058

传 真：/

邮政编码：432000

通讯地址：湖北省孝感市高新区福源路欧博
节能科技院内

表一

建设项目名称	中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站				
建设单位名称	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司				
建设项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/> 迁建				
建设地点	孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西				
主要产品名称	成品油销售				
设计储存能力	100m ³				
实际储存能力	90m ³ （其中 92#乙醇汽油、95#汽油各 1 个，容积均为 30m ³ ；0#柴油储罐 1 个，容积为 30m ³ ）				
建设项目环评时间	2018 年 10 月	开工建设时间	2020 年 10 月 27 日		
调试时间	2020 年 11 月 10 日	验收现场监测时间	2020 年 11 月 15-16 日		
环评报告表审批部门	孝感市生态环境局孝南区分局	环评报告表编制单位	湖北永业行评估咨询有限公司		
投资总概算	150 万	环保投资总概算	24	比例	16%
实际总概算	150 万	环保投资	24	比例	16%
验收监测依据	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日；</p> <p>(2) 《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修改）》，2018 年 10 月 26 日；</p> <p>(3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日；</p> <p>(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 年修改）》，2018 年 12 月 29 日；</p> <p>(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修订；</p> <p>(6) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日修订；</p> <p>(7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4 号；</p> <p>(8) 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环保总局，2000 年 2 月 22 日；</p> <p>(9) 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，环发[2000]38 号；</p> <p>(10) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告 2018 年第 9 号；</p> <p>(11) 《中石化孝感市孝南加油站建设项目环境影响报告表》（2018 年 12 月，湖北永业行评估咨询有限公司）。</p> <p>(12) 《中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站竣工环境保</p>				

	护验收委托书》。						
验收监测评价标准、标号、级别、限值	(1) 环境质量标准						
	表1-1 环境质量标准一览表						
	要素分类	标准号及标准名称	适用类别	污染物	标准限值		评价对象
	环境空气	GB3095-2012 《环境空气质量标准》	二级	SO ₂	60μg/m ³	年平均	区域环境空气
					150μg/m ³	24h 平均	
					500μg/m ³	1h 平均	
				NO ₂	40μg/m ³	年平均	
					80μg/m ³	24h 平均	
					200μg/m ³	1h 平均	
				PM ₁₀	70μg/m ³	年平均	
		150μg/m ³	24h 平均				
		《大气污染物综合排放标准详解》	--	非甲烷总烃	2.0mg/m ³	小时值	
	声环境	GB3096-2008 《声环境质量标准》	2 类	Leq(A)	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)		东北、西北、西南侧厂界、周边敏感目标
			4a 类		昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)		东南侧厂界
	(2) 污染物排放标准						
	表1-2 污染物排放标准一览表						
	要素分类	标准号及标准名称	适用类别	标准限值		评价对象	
				参数名称	限值		
	废水	GB8978-1996 《污水综合排放标准》	表 4 中 三级	pH	6~9	生活污水、雨水	
				COD	500mg/L		
				BOD ₅	300mg/L		
				SS	400mg/L		
				NH ₃ -N	45mg/L		
				石油类	30mg/L		
	废气	GB16297-1996 《大气污染物综	表 2	非甲烷总烃	周界外浓度最高点 4.0mg/m ³	加油站废	

	合排放标准》		氮氧化物	周界外浓度最高 点 0.12mg/m³	气
噪 声	GB12348-2008 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》	2 类	等效连续 声级 Leq	昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A)	北、 西、 南侧 厂界 噪声
		4 类		昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)	东侧 厂界 噪声
(3) 油气回收系统排放控制限值					
油气排放控制和限值执行《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2007)，具体标准见下表。					
表1-3 加油站油气回收管线液阻最大压力限值					
通入氮气流量L/min			最大压力Pa		
18.0			40		
28.0			90		
38.0			155		
表1-4 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值					
储罐油气空间 L	受影响的加油枪数				
	1~6	7~12	13~18	19~24	>24
1893	182	172	162	152	142
2082	199	189	179	169	159
2271	217	204	194	184	177
2460	232	219	209	199	192
2650	244	234	224	214	204
2839	257	244	234	227	217
3028	267	257	247	237	229
3217	277	267	257	249	239
3407	286	277	267	257	249
3596	294	284	277	267	259
3785	301	294	284	274	267
4542	329	319	311	304	296
5299	349	341	334	326	319
6056	364	356	351	344	336
6813	376	371	364	359	351
7570	389	381	376	371	364
8327	296	391	386	381	376
9084	404	399	394	389	384

	9841	411	406	401	396	391
	10598	416	411	409	404	399
	11355	421	418	414	409	404
	13248	431	428	423	421	416
	15140	438	436	433	428	426
	17033	446	443	441	436	433
	18925	451	448	446	443	441
	22710	458	456	453	451	448
	26495	463	461	461	458	456
	30280	468	466	463	463	461
	34065	471	471	468	466	466
	37850	473	473	471	468	468
	56775	481	481	481	478	478
	75700	486	486	483	483	483
	94625	488	488	488	486	486
注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。						
加油油气回收系统的气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2的范围内。						

表二

2.1 工程建设内容

中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站位于孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西，地理坐标为：北纬 30°54'3.57"，东经 113°58'19.61"。

新科加油站始建于 2002 年 12 月，由于建成年代较早，早期未开展环境影响评价，2018 年，中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《中石化孝感市孝南区加油站建设项目环境影响报告表》（包含新科加油站）。环评过程中，中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司拟对现有加油站罐区进行改造，改造内容如下：

将现有站内 4 个单层储油罐改为 SF 双层储油罐，储油量维持 100m³ 不变，油品种类保持不变；新建 5 套防渗卸油手孔、4 套加油机底防渗底槽、8 套成品复合操作井、消防沙箱、消防器材箱，拆除原有 4 座加油岛改造为 4 座新建标准哑铃型加油岛，新建油气二次回收装置。

加油站于 2020 年 10 月 27 起开始改造，2020 年 11 月 10 日改造完成。改造过程中，建设单位将储油罐总个数调整为 3 个，总储油量调整为 90m³，销售油品调整为 0#柴油、92#乙醇汽油、95#乙醇汽油，其他设施均按照环评要求建设。

项目主要工程组成见表 2-1。

表2-1 主要工程组成一览表

类别	名称	环评内容	实际建设内容
主体工程	储油罐	将现有4个25m ³ 埋地式单层储油罐改造为4个同体积的埋地式SF双层储油罐，储罐及油品为： 2个25m ³ 0#柴油储罐 1个25m ³ 92#汽油储 1个25m ³ 98#汽油储 总储油能力100m ³	调整为3个埋地式SF双层储油罐，储罐及油品为： 1个30m ³ 0#柴油储罐 1个30m ³ 92#乙醇汽油储罐 1个30m ³ 95#乙醇汽油储罐 总储油能力90m ³
	加油岛	拆除原有4座加油岛改造为4座新建标准哑铃型加油岛	与环评一致
	加油机	4台双枪双油品加油机改造为4台双枪潜油泵加油机	与环评一致
	罩棚	利旧，长25m，宽23m	与环评一致
	站房	利旧，1F主站房，按照石化行业装修标准进行形象装饰	与环评一致
辅助工程	输油管	拆除原有单层输油管，改造为双层输油管线	与环评一致
	加油管	将原有单层加油管更换为双层复合管	与环评一致

公用工程	供电	市政供电电网	与环评一致
	给水	市政自来水管网	与环评一致
环保工程	废水治理	生活污水经化粪池处理后用于周边农田消纳	生活污水经化粪池处理通过市政管网排入孝感市污水处理厂进一步处理
		--	罩棚及卸油区地面雨水经环保沟收集后进入油水分离池处理，然后排入市政雨水管网
	废气处理	密闭卸油口设置静电接地报警仪，加油、卸油均在密闭管道中进行，设置二次油气回收装置	与环评一致
	噪声处理	设置减震带、禁鸣标识，发电机、机房安装复合隔声门	与环评一致
	固体废物	生活垃圾由环卫部门清运，危险废物交由有资质单位统一处理	与环评一致
	环境风险	设置埋地式双层油罐，建设防渗卸油手孔、加油机防渗地槽、成品复合操作井，站房内设置油品液位监测仪及泄漏报警装置。	与环评一致

本项目劳动定员 7 人，全年经营天数为 365 天，每天营业时间为：6:00~22:00。

2.2 原辅材料消耗及水平衡

2.2.1 原辅材料及能源消耗

本项目为成品油销售项目，项目原料及能源消耗一览表见表 2-2。

表2-2 主要原辅材料及能源消耗量

项目	名称	年耗量	来源	运输方式	备注
主(辅)料	汽油	--	外购	罐车	92#、98#、0#，总储油量 100m ³
	柴油	--	外购	罐车	
能源	电	18000kw·h	当地供电系统	/	--
	水	405m ³	当地供水系统	/	--

2.2.2 水平衡

(1) 用水

项目用水主要为员工生活用水、绿化用水、过往车辆司乘人员用水等，水源为市政自来水。

①员工生活用水

项目劳动定员 7 人，年工作 365 天，员工生活用水为 50L/人·d，则办公生活用水量为 0.35m³/d，127.75m³/a。

②司乘人员用水

项目每日进站车辆约为 500 辆/d，司乘人员用水量按 1.5L/d·辆计，则司乘人员用水量为 0.75m³/d，273.75m³/a。

③绿化用水

绿化洒水按 2L/m²·d 计，项目绿化总面积约 100m²，则日用水量 0.2m³，年洒水 100 天，年用水量为 20m³。

综上，项目总用水量为 421.5m³/a。

(2) 排水

加油站排水采取雨污分流制。

加油站罩棚雨水及卸油区雨水经环保沟收集、油水分离池处理后排入市政雨水管网。废水主要为员工生活污水、司乘人员生活污水，生活污水产生量按用水量的 80% 计，则生活污水产生量为 321.2m³/a，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入孝感市污水处理厂处理。

项目水平衡表见表 2-3，水平衡图见图 2-1。

表2-3 项目水平衡表 单位：m³/a

序号	用水项目	用水	损耗	排水	备注
1	员工生活用水	127.75	25.55	102.2	产污系数0.8
2	司乘人员用水	273.75	54.75	219	产污系数0.8
3	绿化用水	20	20	0	全部蒸发损耗
4	合计	421.5	100.3	321.2	生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入孝感市污水处理厂处理

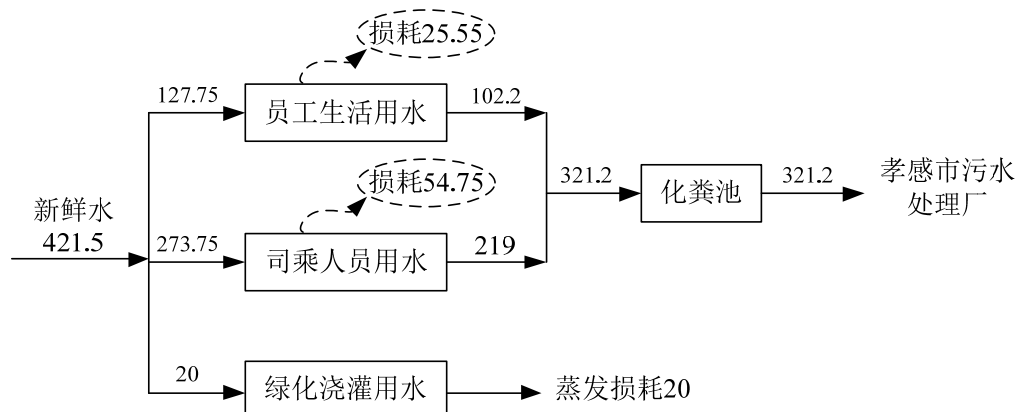


图2-1 项目水平衡图 单位：m³/a

2.3 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

2.3.1 主要工艺流程

项目运营期卸油、加油工艺流程产排污节点见图 2-2。

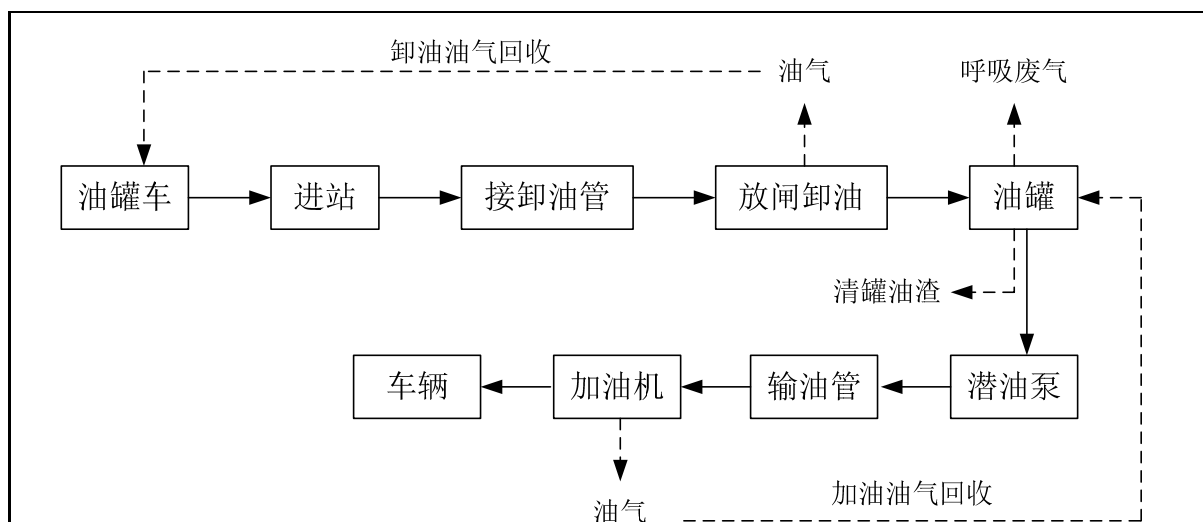


图2-2 运营期工艺流程及产排污节点图

工艺流程说明：

①卸油工艺流程

油罐车到达加油站罐区后，按照卸油人员指挥，在油罐指定的密闭卸油口处停稳熄火，放置好隔离设施和消防器材，核实地下罐空罐容能够盛放来油数量，接好静电接地装置，静止 15 分钟，卸油人员将油罐呼吸阀关闭，连通卸油软管、回气管，并确认接口连接完好，接卸油系统密闭完好，没有油品或油气渗漏情况，在 1 名卸油人员监督下另 1 名卸油人员开启阀门开始卸油，卸油期间，卸油人员进行盯守确保卸油期间不跑冒滴漏，卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口快速接头，拆除静电接地装置，打开油罐呼吸阀，等待约 5 分钟后，移除隔离装置，发动油罐车在卸油人员的引导下平稳离开罐区。

卸油过程为全封闭，成品油由油罐车运至加油站，装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入加油站地埋式储油罐中，根据 GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于 200mm。卸油时采取防满溢措施，设有卸油防溢阀和高液位报警装置。油料达到油罐容量 90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。

项目地下储油罐设置有通气管，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，每个油罐设置有一个通气管管口。通气管管口的设置要求为：通气管管口高出地面的高度不应小

于 4m；沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上；通气管管口设置阻火器；油罐通气管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）的无缝钢管。

②加油工艺流程

油品卸入储油罐中后，由储油罐中油泵将罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。加油机采用国内最高级的电脑控制加油机。在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量。

油气回收系统示意图：

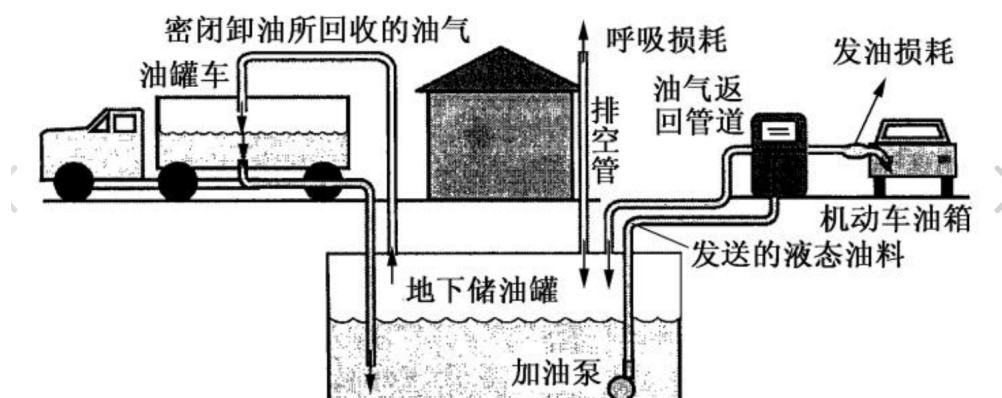


图2-3 油气回收系统示意图

2.3.2 产污环节

运营期工艺流程中污染物排放来源如下：

废气：加油站来往车辆产生的尾气；卸油、储油及加油机作业等过程中挥发的废气。

废水：主要为员工及司乘人员生活污水。

噪声：进出加油站车辆交通噪声及加油泵、压缩机等设备运行噪声。

固废：项目运营期固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、含油布拖等沾染废物、设备维护含油废液、清罐废油渣、油水分离池污泥。

运营期产污情况见表 2-4。

表2-4 本项目运营期产污情况一览表

类别	排放源	主要污染因子
废气	卸油、储油及加油机作业	非甲烷总烃
	进出汽车尾气	NO ₂ 、HC
废水	生活污水	COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS
噪声	设备噪声	Leq
固体废物	工作人员及司乘人员	生活垃圾
	加油、卸油区	含油布拖等沾染废物
	加油站区	设备维护含油废液
	储油罐区	废油渣
	油水分离池	废油及污泥

2.4 项目变动情况

项目建设过程中将环评中设计的 4 个 25m³ 的储油罐调整为 3 个 30m³ 储油罐，总储油量由原来的 100m³ 调整为 90m³，销售油品由 0#柴油、92#汽油、98#汽油调整为 0#柴油、92#乙醇汽油及 95#乙醇汽油，加油站等级仍为三级站，其他设施均按照环评报告表及批复要求建设，不存在重大变动。

2.5 加油站布置合理性

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版），加油站的等级划分表见表 2-5。

表2-5 加油站的等级划分表

级别	油罐容积（m ³ ）	
	总容积	单罐容积
一级	150<V≤210	V≤50
二级	90<V≤150	V≤50
三级	V≤90	汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

本项目共建设储油罐 3 个，其中 1 个 92#乙醇汽油储罐、1 个 95#汽油储罐、1 个 0#柴油储罐，容积均为 30m³/个，总容积 75m³（柴油罐折半）。对照表 2-5，本项目加油站等级为三级。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），汽油设备与站外建构筑物的安全距离见表2-6。

根据对本加油站建设情况现场踏勘可知，项目周边敏感点主要为西侧20m周楼小区二期5栋，周楼小区5栋建筑面积大于10000m²，属于一类保护建筑。

项目加油站储油罐采用埋地式双层SF油罐，均配备有卸油和加油油气回收系统，储油罐、加油机与一类保护建筑最低安全距离为11m，周楼小区二期5栋与项目加油站储油罐、加油机的距离能够满足安全距离要求。

表2-6 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

站外建（构）筑物		站内汽油设备											
		埋地油罐									加油机、通气管管口		
		一级站			二级站			三级站					
		无油气回收系统	有卸油油气回收系统	有卸油和加油油气回收系统	无油气回收系统	有卸油油气回收系统	有卸油和加油油气回收系统	无油气回收系统	有卸油油气回收系统	有卸油和加油油气回收系统	无油气回收系统	有卸油油气回收系统	有卸油和加油油气回收系统
重要公共建筑物		50	40	35	50	40	35	50	40	35	50	40	35
明火地点或散发火花地点		30	24	21	25	20	17.5	18	14.5	12.5	18	14.5	12.5
民用建筑 物保 护类别	一类保护物	25	20	17.5	20	16	14	16	13	11	16	13	11
	二类保护物	20	16	14	16	13	11	12	9.5	8.5	12	9.5	8.5
	三类保护物	16	13	11	12	9.5	8.5	10	8	7	10	8	7
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		25	20	17.5	22	17.5	15.5	18	14.5	12.5	18	14.5	12.5
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐		18	14.5	12.5	16	13	11	15	12	10.5	15	12	10.5
室外变配电站		25	20	17.5	22	18	15.5	18	14.5	12.5	18	14.5	12.5
铁路		22	17.5	15.5	22	17.5	15.5	22	17.5	15.5	22	17.5	16.5
城市道路	快速路、主干路	10	8	7	8	6.5	5.5	8	6.5	5.5	6	5	5
	次干路、支路	8	6.5	5.5	6	5	5	6	5	5	5	5	5
航空通信线		1倍杆高，且不应小于5m			5			5			5		
架空电力线路	无绝缘层	1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m			1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m			6.5			6.5		
	有绝缘层	1倍杆（塔）高，且不应小于5m			0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m			5			5		

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

3.1.1 废水

本项目运营期废水主要为员工生活污水、过往车辆司乘人员废水，废水产生量为321.2m³/a，废水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入孝感市污水处理厂。

3.1.2 废气

本项目运营期废气主要为：加油站往来车辆产生的尾气；卸油、储油及加油机作业等过程中挥发的废气。

（1）加油站往来车辆产生的尾气

汽车在进出加油站过程中，会产生少量的汽车尾气，主要污染因子为 CO、HC 和 NO_x 等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。车辆进出场地行驶时间较短，产生废气量较小，在露天空旷条件下很容易扩散，经大气稀释、扩散后不会对周围环境产生明显影响。

（2）卸油、储油及加油作业废气

本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的废气，主要污染物为非甲烷总烃。加油站设置有卸油油气回收系统及加油油气回收系统，可有效减少油气的排放。

根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录 B 中附表 5 各类挥发性有机物排放源排放系数得知，加油站汽油和柴油的排放系数为 3.243g/kg 油品，加油站上年度汽油和柴油销售量总共为 1478t，经计算得知非甲烷总烃的排放量约为 4.8t/a，二次油气回收系统回收率为 95%以上，最终非甲烷总烃排放量约为 0.24/a。

卸油、加油油气回收系统简介：

加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气储存系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。具体内容如下：

A、卸油油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，卸油阶段油气回收流程见下图：

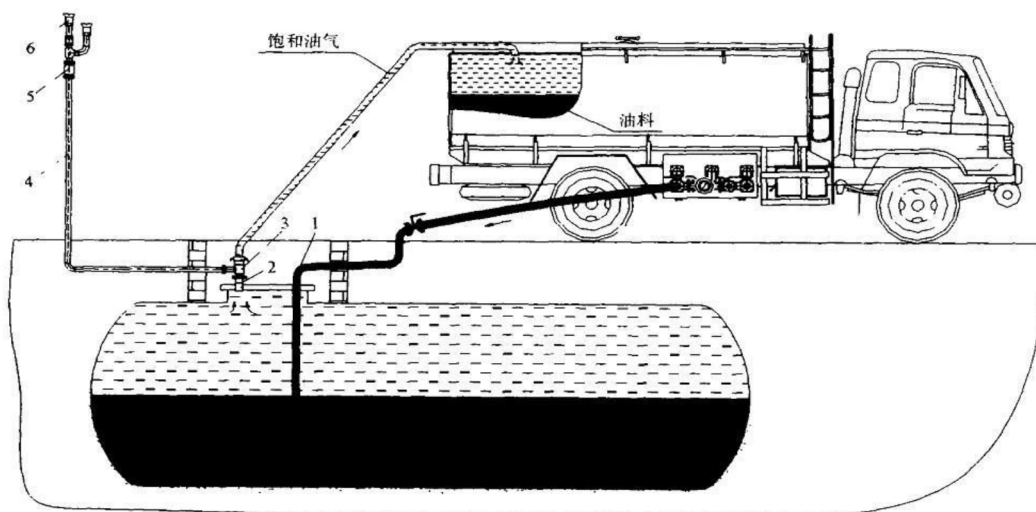


图 第一阶段油气回收系统示意图
1—卸油管;2—油气回收管;3—油气回收快速接头;4—排气管;5—阻火器;6—真空压力帽

图3-1 卸油阶段油气回收系统示意图

回收油气去向：回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。

B、加油油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。目前广泛使用非燃烧系统运作方法，是将回收的油气储存在油罐内饱压，不排放。要达到这个效果，汽油与油气相互交换比例需接近于 1: 1。在理论上就是在加油时，每发 1L 油，油罐液位下降产生的空间，同时由油气回收枪回收相当于 1L 体积的油气，送回油罐内填补该空间而达到压力平衡。回收的饱和油气补入油罐也可以减少油罐内汽油的挥发。目前国内外普遍使用的回收设备为真空辅助式油气回收系统。真空辅助式油气回收系统的工作原理是利用外加的辅助动力(真空马达)在加油运转时产生约 35~40 英寸水柱或 65~75 英寸水柱(8.7~10. 0KPa 或 16.2~18.7KPa)的中央真空压力，通过回收管、回收油枪将油气回收。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。汽车加油阶段油气回收流程见下图。

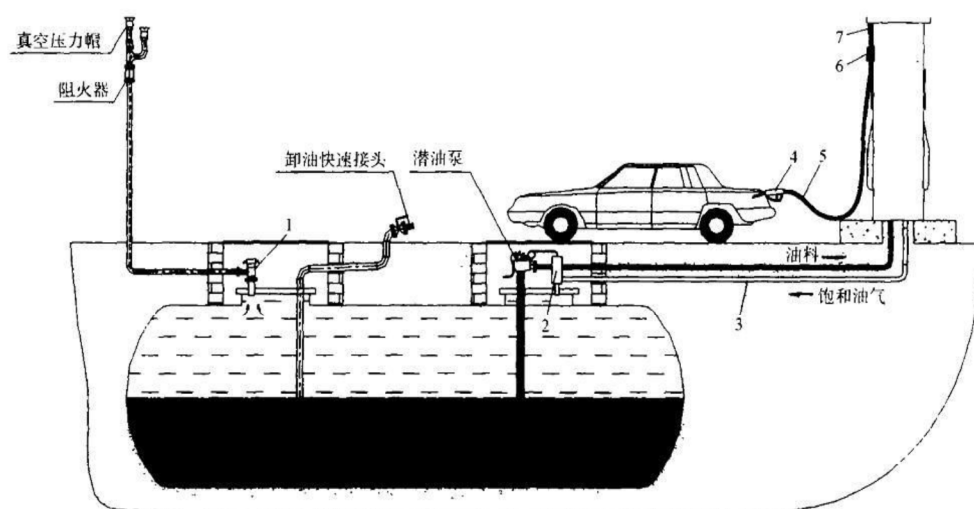


图 第二阶段油气回收系统示意图

1—油气回收快速接头;2—真空泵;3—油气回收管;4—油气回收油枪;5—同轴胶管;6—胶管脱离器;7—油气分离转换接头

图3-2 加油阶段油气回收示意图

回收油气的去向：将回收的油气储存在油罐内饱压，不排放。

本项目采用卧式地下储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于 0.5m 的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于 0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

3.1.3 噪声

本项目营运期噪声主要来源于加油机、潜油泵、压缩机等设备噪声，以及进出站区的车辆产生的噪声等。项目通过选优低噪声、低能耗设备，设置基础减振、隔声等措施后，可有效降低设备噪声的排放。项目噪声源与控制措施汇总表见表 3-1。

表3-1 本项目噪声源与控制措施汇总表 单位：dB(A)

噪声源	源强	产生位置	治理措施	降噪效果
加油机	65-80	加油、加气区	选用低噪声、低能耗设备，设计基础减振措施	20~30
潜油泵				
压缩机				
待加油车辆	65-75	加油区	禁鸣、限速	20~30

3.1.4 固体废物

项目运营期固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、含油废抹布、设备维护含油废液、清罐废油渣、油水分离池污泥。

①生活垃圾

加油站劳动定员 7 人，均不在站内食宿，生活垃圾产生量为 0.5kg/人·d，项目年经营 365 天，则生活垃圾产生量为 1.28t/a。

项目加油站司乘人员生活垃圾产生量为 0.1kg/辆·d，产生量为 18.25t/a。

员工及司乘人员生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理，日产日清。

②含油抹布

本项目加油站营运过程中会产生沾油废物（废含油抹布等），产量约 0.02t/a。

③设备维护含油废液

加油站区内设备维护检修，含油废水产生为 0.02t/a。

④清罐废油渣

项目加油站油罐每 3 年清洗一次，油罐清洗委托有资质的单位进行清洗，油罐底部会有油泥废渣，油泥废渣取出后采用密封桶收集，产生量约为 0.08t/a。

⑤油水分离池污泥

加油站罩棚及卸油区雨水经油水分离池处理后会产生产生含油污泥，产生量为 0.01t/a，属危险废物（代码 HW08 900-210-08），需委托有资质单位处理。

根据《国家危险废物名录》，含油抹布属于 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，根据豁免清单，含油抹布混入生活垃圾处理时可不按危险废物进行管理；设备维护含油废液、清罐废渣、油水分离池废油及污泥均属危险废物 HW08（废矿物油与含矿物油废物），设备维护含油废液废物代码为 900-214-08；清罐废渣废物代码 900-249-08；油水分离池废油废物代码为 900-210-08，其危险废物危险特性为“T”个“I”。

项目加油站站房内设置有专用的危险废物收集桶，运营期产生的危险废物经收集暂存后交由湖北中油优艺环保科技有限公司处理，不外排。

表3-2 本项目固体废物与控制措施汇总表

序号	来源	废物种类	产生量(t/a)	废物识别	现状处置方式
1	工作人员、司乘人员	生活垃圾	19.53	生活垃圾	市政环卫部门统一处理
2	维护保养	含油布拖	0.02	HW49其他废物	
3	加油站区	设备维护含油废液	0.02	HW08废矿物油与含矿物油废物	交由湖北中油优艺环保科技有限公司集中处理
4	储罐清理	油泥废渣	0.08		
5	油水分离池	污泥	0.01		

3.1.5 地下水

加油站运营期间，可能造成的地下水污染事故主要为储罐及输油管线的跑、冒、滴、漏等，泄漏会造成油料进入地下水环境，从而引起地下水的污染。

地下水环保措施及防治对策：

为防止油料泄漏对区域地下水造成不利影响，加油站采用SF双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧树脂沥青加强级防渗处理；储油罐设置防漏罐池，罐区设置液位监测仪及泄漏报警系统。

此外，加油站还进行了分区防渗处理。

（1）重点防治区

①重点防治区防渗。储罐区、环保集水沟、油水分离池、化粪池、加油区等区域。根据该工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。

②管道防渗漏。该项目营业过程中产生的生活污水通过污水管道收集，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用 HDPE 防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。防渗罐池、油水分离池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层。

（2）一般防治区

站房内采用人工材料构筑防渗层。为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中加强了施工期管理，严格按防渗涉及要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

（3）简单防渗区

除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域进行了地面硬化处理。

地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体重污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度减轻项目对地下水的污染。目前建设单位已将地下水监测工作纳入了年度工作计划，拟近期对孝感市辖区内的所有加油站分别新增地下水常观井 1 处，加强项目所在区域进行地下水日常监测。

3.2 验收监测布点

本次验收监测点位见下图。

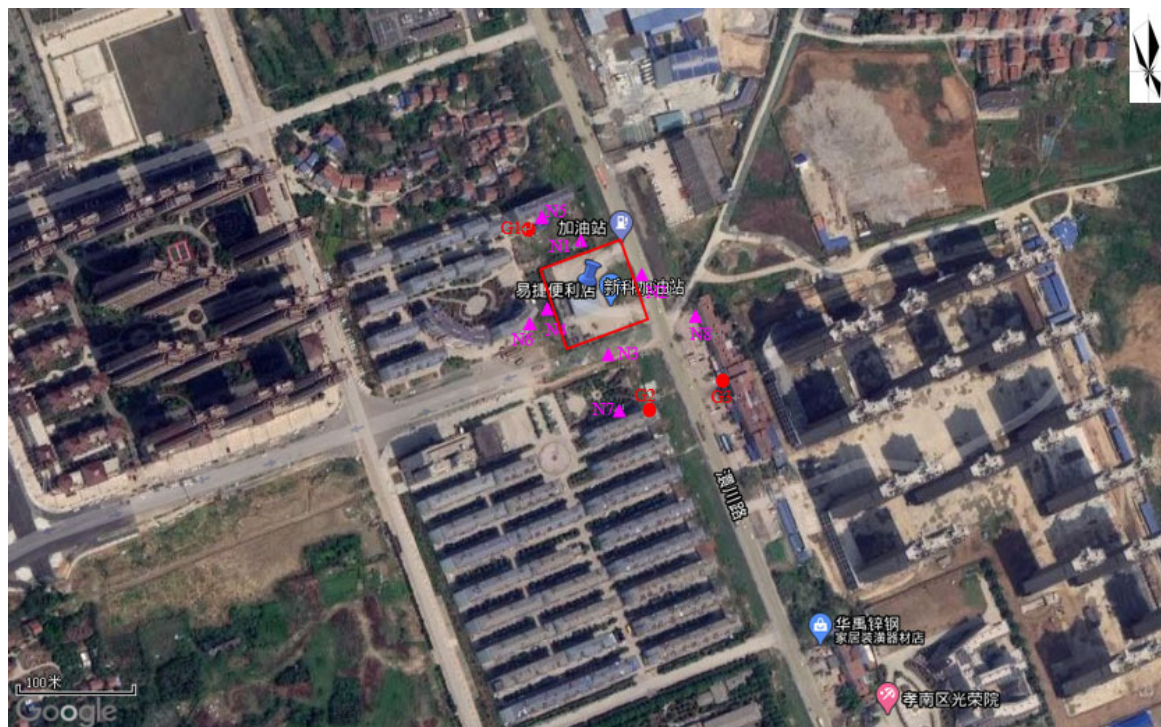


图 3-3 验收监测点位汇总图

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论:

根据《中石化孝感市孝南加油站建设项目环境影响报告表》(分报告-新科加油站,湖北永业行评估咨询有限公司),项目主要环评结论如下:

(1) 产业政策和城市规划相符性

本项目为加油站油罐建设项目,参照营业执照上建设单位属于外商投资企业分支机构,对照国家发展改革委2017 年第4 号令《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》分析,中国石化销售有限公司湖北孝感石油分公司所属的孝感地区各加油站所用的成品油均由中石化自主供应,因此本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类,故项目属于允许类项目。因此,本项目的建设符合国家产业政策。

本项目加油站均根据各加油站营业执照及土地证,项目加油站土地性质类型为商业,中国石化销售有限公司湖北孝感石油分公司已取得本项目各加油站经营权,因此本项目的建设符合用地及规划的要求。

(2) 项目场地及周围环境质量现状结论

环境空气:项目所在区域空气环境质量良好。根据引用大气监测数据可知,项目所在区域SO₂、NO₂、PM₁₀ 日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中的要求。

地表水:项目地表水各污染因子均满足(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》IV类水体水质要求,地表水环境质量较好。

声环境质量现状:项目厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)“2 类标准”限值要求,项目所在地声环境质量现状良好。

(3) 环境影响及污染物达标排放分析结论

1) 大气环境影响分析

根据工程分析,项目废气主要为储罐大小呼吸损失、加油作业损失、作业跑冒滴漏损失产生的无组织排放的非甲烷总烃、汽车加油进出站产生的汽车尾气。

①对于储油罐装料(大呼吸)损失油气,项目在储油罐排气口安装油气回收装置,使油罐装料时排放的烃类物质减少90%,使得周界非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求。

②项目采用内浮顶式储油罐,使得小呼吸逸出油气浓度符合(GB16297-1996)《大

气污染物综合排放标准》的要求。

③对于作业滴漏跑冒损失，通过加强加油站的管理、提高操作水平，快速操作等措施来进行控制。

综上，通过采取以上防治措施，项目产生的废气对周围环境影响较小。

2) 地表水环境影响分析

项目生活污水经化粪池处理后外运肥田，不外排，对周边环境影响可控。

3) 声环境影响分析

本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，加油泵等设备运行时产生的噪声。经预测，项目厂界噪声均能达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的相关标准限值的要求。

4) 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物有员工生活垃圾、一般固体废物及危险废物。

生活垃圾：项目运营期生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处理。

一般固体废物：项目机修过程产生含油废弃配件、含油抹布、沾有机油的废棉纱和废手套混入生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物：油罐、管道清洗油渣锈渣集中储存危废暂存间，交由武汉北湖云峰环保科技有限公司处理。

根据以上分析和落实了环评中要求的措施后，本项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生污染影响。

5) 环境风险影响分析

加油站汽油和柴油储罐区，可能产生的环境风险包括成品油事故性泄漏、火灾或爆炸，造成人员和财产的损失，同时给大气环境和地表水及地下水环境造成严重污染。通过合理选址，严格设计，施工规范，日常运行中严格遵守加油站安全管理制度及操作规程，可减少或避免环境风险事故的发生。同时应建立严格的应急预案，便于处理突发事件。

(4) 总量控制

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH₃-N、非甲烷总烃三项。

本项目生活污水经化粪池处理后外运肥田，不外排，因此本项目不另行提出COD、

NH₃-N的总量控制指标。

由于项目主要废气为油品溢散产生的非甲烷总烃废气，因此本评价提出总量建议指标，本项目非甲烷总烃排放量为0.24t/a。

4.2 审批部门审批决定

根据孝感市孝南区环境保护局下达的《关于中石化孝感市孝南加油站建设项目环境影响报告表的批复》（孝南环审函[2018]136号），审批部门的审批决定如下：

一、本次环评囊括中石化在孝感设立的 14 个加油站。

.....

新科加油站：三级站，位于孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西，占地 2598m²，配备 2 个 25m³ 0#柴油罐、1 个 25m³ 92#汽油罐和 1 个 25m³ 98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 908 吨、柴油 579 吨。

.....

加油站不属于《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》中的鼓励类、限制类和禁止类。各加油站用地性质为商业或商服或综合，且均取得成品油经营权。我局同意该项目按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司应逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

1、严格控制项目产生的各类废气。储油罐均采用地埋式浮顶罐，呼吸口设置带压呼吸阀，控制油罐小呼吸油气排放；采取平衡淹没式密闭卸油，卸油管与油罐进油管快速连接，并设置回收率达 95% 的油气回收装置；加油枪安装回收率达 95% 的油气回收装置；提高操作水平，减少作业跑冒滴漏。营运期排放的废气须符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 非甲烷总烃排放限值要求。

2、做好防渗措施，储油罐全部由钢制单层油罐改造为 SF 双层油罐，罐池防渗处理；输油管和加油管全部更换为双层复合管；昌兴加油站、黄孝路加油站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新世纪加油站、新亚加油站增设加油机防渗地槽；第一加油站、黄孝路加油站、三汉加油站、西河加油站、孝天加油站、新光加油站、**新科加油站**、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站增设防渗卸油手孔；黄孝路加油

站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新世纪加油站、新亚加油站增设成品复合操作井；昌兴加油站、第一加油站、黄孝路加油站、西河加油站、新光加油站、新科加油站、新时代加油站、新亚加油站、杨店加油站配备防渗报警系统。采取分区防渗，罐池、埋地管沟、罩棚边沟、加油机地槽、隔油池、危废间须重点防渗。罐区地下水流向的下游设置 1 处地下水常观井，并定期监测特征污染项目。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站地下水污染防治技术指南》和《石油化工防渗工程技术规范》等要求，做好加油站地下水污染防治。

3、排水要求做到雨污分流。雨水通过站区内雨水管网收集排放。除新光加油站外，其他加油站均须在油罐区、罩棚四周设置环去保沟及油水分离池。昌兴加油站、第一加油站、黄孝路加油站、新光加油站、永久加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准后排入市政管网，其他加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 旱作标准后用作农肥。第一加油站、孝天加油站、新光加油站、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站、正大加油站配备的洗车服务产生的洗车废水须经隔油处理排放。各加油站内产生的废水在具备接入市政管网条件时须按相关标准接入管网。排污口按规范设置。

4、规范处置各类固废。油罐清洗产生的废油及废油渣、设备维护产生的含油废液、隔油沉淀池浮油均须按照危废进行管理，临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》(2013 年修订) 执行，定期交由资质单位处置。含油手套及其他含油擦拭物混入生活垃圾，生活垃圾定期清运。

5、做好安全防范、风险管理。站区的总平面布置按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求和规定执行，确保加油站与站外设施的安全间距及站内各建、构筑物之间的安全间距。油水分离池按照单个最大油罐容量的三分之二设计，兼做应急事故池，收集事故状态下废液。制定完善的环保规章制度，做好设备日常维护和检修工作，及时发现、处理故障，确保各项设备的正常运行。加强站区风险管理，制订并发布突发环境事件应急预案，报环保部门备案。

6、做好改造施工期污染防治，防治或减轻施工期废气、废水、噪声及固废对环境的影响，加强建筑施工期的环境管理，严格落实《报告表》中的各项措施、建议，以控制、减少施工期的环境影响。

三、各加油站须按《报告表》要求完成改造，并同步完善其他环境保护设施。改造竣工后须环保验收，并经验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

四、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环评文件应当报原审批部门重新审核。

五、本项目的日常环境监督检查工作由孝南区环境监察大队负责。

我公司在现场勘查及监测期间对环评批复提出的要求是否落实进行了核对，核对结果见表 4-1。

表 4-1 项目环评批复落实情况一览表

序号	环评批复要求	本项目实际建设情况	落实情况
1	严格控制项目产生的各类废气。储油罐均采用地埋式浮顶罐，呼吸口设置带压呼吸阀，控制油罐小呼吸油气排放；采取平衡淹没式密闭卸油，卸油管与油罐进油管快速连接，并设置回收率达 95% 的油气回收装置；加油枪安装回收率达 95% 的油气回收装置；提高操作水平，减少作业跑冒滴漏。营运期排放的废气须符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 非甲烷总烃排放限值要求。	项目储油罐为地埋式双层 SF 浮顶罐。呼吸口设置有带压呼吸阀；卸油方式为平衡淹没式密闭卸油，卸油、加油设置有油气回收系统，可减少油气排放。	已落实
2	做好防渗措施，储油罐全部由钢制单层油罐改造为 SF 双层油罐，罐池防渗处理；输油管和加油管全部更换为双层复合管；增设加油机防渗地槽、防渗卸油手孔、成品复合操作井，配备防渗报警系统。采取分区防渗，罐池、埋地管沟、罩棚边沟、加油机地槽、隔油池、危废间须重点防渗。罐区地下水流向的下游设置 1 处地下水常观井，并定期监测特征污染项目。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站地下水污染防治技术指南》和《石油化工防渗工程技术规范》等要求，做好加油站地下水污染防治。	站区内已进行分区防渗，罐池、埋地管沟、罩棚边沟、加油机地槽、隔油池等重点防渗，储油罐已全部改造为 SF 双层油罐，并设罐池，罐池进行防渗处理。已增设加油机防渗地槽、防渗卸油手孔、成品复合操作井，配备防渗报警系统。罐区地下水常观井正在按要求向上级单位报备，准备着手建设。	基本落实
3	排水要求做到雨污分流。雨水通过站区内雨水管网收集排放。除新光加油站外，其他加油站均须在油罐区、罩棚四周设置环沟及油水分离池。昌兴加油站、第一加油站、	站区排水实行雨污分流。雨水通过站区内雨水管网收集排放，加油站油罐区、罩棚四周设置环沟及油水分离池；加油站生活污	已落实

	<p>黄孝路加油站、新光加油站、永久加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准后排入市政管网, 其他加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 旱作标准后用作农肥。</p> <p>第一加油站、孝天加油站、新光加油站、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站、正大加油站配备的洗车服务产生的洗车废水须经隔油处理排放。各加油站内产生的废水在具备接入市政管网条件时须按相关标准接入管网。排污口按规范设置。</p>	<p>水经化粪池收集处理后排入市政污水管网进入孝感市污水处理厂处理。</p>	
4	<p>规范处置各类固废。油罐清洗产生的废油及废油渣、设备维护产生的含油废液、隔油沉淀池浮油均须按照危废进行管理, 临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001) 》(2013 年修订) 执行, 定期交由资质单位处置。含油手套及其他含油擦拭物混入生活垃圾, 生活垃圾定期清。</p>	<p>站区内设置危险废物收集桶, 临时存放于加油站杂物间内, 并设置有危废产生贮存台账, 危险废物定期交湖北中油优艺环保科技有限公司处理。</p>	基本落实
5	<p>做好安全防范、风险管理。站区的总平面布置按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求和规定执行, 确保加油站与站外设施的安全间距及站内各建、构筑物之间的安全间距。油水分离池按照单个最大油罐容量的三分之二设计, 兼做应急事故池, 收集事故状态下废液。制定完善的环保规章制度, 做好设备日常维护和检修工作, 及时发现、处理故障, 确保各项设备的正常运行。加强站区风险管理, 制订并发布突发环境事件应急预案, 报环保部门备案。</p>	<p>站区按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行布局设计, 罐区、加油机与周边最近敏感点的距离满足规范规定要求。站内设置油水分离池, 满足雨水收集及应急要求。站区已制定突发环境事件应急预案并备案。</p>	已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制：

1、严格执行国家生态环境部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法，实施监测全过程的质量控制。

2、所有监测分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。

3、严格按照相应的国家方法标准及技术规范进行采样及检测。

4、为确保监测数据的准确、可靠，样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。

5、样品具体质控措施包括声级计测量前后进行校准、实验室空白测定、平行双样测定、质控样分析和曲线中间浓度校核点复测等方式，并且质控结果均在受控范围内，符合要求。

6、监测人员经培训考核合格，持证上岗。

表六

验收监测内容:

此次竣工验收是对中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站建设项目的环保设施的建设、运行和管理情况进行全面考核,对项目环保设施的处置效果和排污状况进行现场监测,检查各类污染防治措施是否达到设计能力和预期效果,评价其污染物排放是否符合设计要求和国家标准。

本次验收监测主要工作内容包括:

(1) 污染物排放监测

据调查,项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入孝感市城市污水处理厂处理;站区内雨水经环保沟收集、油水分离池处理后排入市政雨水管网。验收监测期间,加油站无稳定的排水量,不能满足采样监测条件,故未对废水排放口废水进行采样分析。

1) 废气

主要监测加油站无组织排放废气,主要污染物为颗粒物、氮氧化物非甲烷总烃。废气监测具体内容见表 6-1。

表 6-1 项目废气监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	厂界上风向 Q1	非甲烷总烃、氮氧化物	3 次/天,连续 2 天
	厂界下风向 Q2		
	厂界下风向 Q3		

2) 噪声

项目噪声主要为加油机设备噪声及进站加油车辆行驶噪声,厂界噪声监测内容见表 6-2。

表 6-2 噪声监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次及监测周期
厂界噪声	厂界东侧外 1m 处	等效连续 A 声级	昼夜各一次,连续监测 2 天
	厂界南侧外 1m 处		
	厂界西侧外 1m 处		
	厂界北侧外 1m 处		

(2) 固体废物的收集、储存、处理情况

主要核查项目运营过程中固体废物的收集、储存、处理措施的落实情况,重点检查危险废物暂存间的建设情况,危险废物收集管理制度的落实情况,危险废物处

理情况等。

(3) 周边环境敏感目标环境质量监测

对项目周边敏感目标声环境质量现状进行监测，监测内容如下表所示。

表 6-4 项目所在区域环境质量现状监测一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次
声环境	北侧43m周楼小区	等效连续 A 声级	昼夜各一次，连续监测 2 天
	西侧20m周楼小区		
	南侧71m周楼小区		
	东侧41m上周家楼		

表七

验收监测期间生产工况记录：

项目验收监测期间生产工况记录情况见表 7-1。

表 7-1 污染源监测现场采样工况信息表

监测时间	企业情况现场调查内容	
2020.11.15	主要产品名称	汽油，柴油销售
	监测期间生产工况	5600L
2020.11.16	主要产品名称	汽油，柴油销售
	监测期间生产工况	4300L
年生产天数(天)		365

验收监测结果：

(1) 油气回收系统检验结果

根据建设单位提供的《中国石化销售股份有限公司湖北孝感直属新科加油站油气回收装置检测报告》（湖北创诚石油产品检测有限公司，2020.8），项目加油站油气回收系统检测采用抽样检测，液阻、密闭性、气液比检测结果如下。

表 7-2 油气回收系统液阻、密闭性、气液比检测结果一览表

序号	检测项目名称			标准要求	实测值	单项结论
1	密闭性			$\geq 478\text{Pa}$	482Pa	合格
2	液阻	S78AQ19028	通入氮气流量为18.0L/min	$< 40\text{Pa}$	8Pa	合格
			通入氮气流量为28.0L/min	$< 90\text{Pa}$	15Pa	合格
			通入氮气流量为38.0L/min	$< 155\text{Pa}$	22Pa	合格
		S78AQ19037	通入氮气流量为18.0L/min	$< 40\text{Pa}$	4Pa	合格
			通入氮气流量为28.0L/min	$< 90\text{Pa}$	9Pa	合格
			通入氮气流量为38.0L/min	$< 155\text{Pa}$	12Pa	合格
3	气液比	5#加油枪	S78AQ19028	(1.0~1.2)	1.08	合格
		6#加油枪	S78AQ19028	(1.0~1.2)	1.09	合格
		7#加油枪	S78AQ19037	(1.0~1.2)	1.17	合格
		8#加油枪	S78AQ19037	(1.0~1.2)	1.19	合格

经抽样检验，所检项目符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》要求。

(2) 污染物达标排放监测结果

1) 废气

表 7-3 无组织废气监测结果一览表

监测点位	监测时间	监测频次	监测项目	监测结果 /(mg/m ³)	标准限值 /(mg/m ³)	达标情况
厂界上风向 Q1	2020年11月 15日	第1次	非甲烷总烃	0.69	4.0	达标
		第2次		0.85		达标
		第3次		0.71		达标
		第1次	氮氧化物	0.025	0.12	达标
		第2次		0.023		达标
		第3次		0.027		达标
厂界下风向 Q2	2020年11月 15日	第1次	非甲烷总烃	1.12	4.0	达标
		第2次		1.21		达标
		第3次		1.48		达标
		第1次	氮氧化物	0.088	0.12	达标
		第2次		0.092		达标
		第3次		0.093		达标
厂界下风向 Q3	2020年11月 15日	第1次	非甲烷总烃	1.28	4.0	达标
		第2次		1.22		达标
		第3次		1.23		达标
		第1次	氮氧化物	0.088	0.12	达标
		第2次		0.078		达标
		第3次		0.091		达标
厂界上风向 Q1	2020年11月 16日	第1次	非甲烷总烃	0.91	4.0	达标
		第2次		0.91		达标
		第3次		0.96		达标
		第1次	氮氧化物	0.027	0.12	达标
		第2次		0.023		达标
		第3次		0.022		达标
厂界下风向 Q2	2020年11月 16日	第1次	非甲烷总烃	1.59	4.0	达标
		第2次		1.47		达标
		第3次		1.59		达标
		第1次	氮氧化物	0.087	0.12	达标
		第2次		0.075		达标
		第3次		0.091		达标
厂界下风向 Q3	2020年11月 16日	第1次	非甲烷总烃	1.43	1.0	达标
		第2次		1.35		达标
		第3次		1.35		达标
		第1次	氮氧化物	0.077	0.12	达标
		第2次		0.063		达标
		第3次		0.057		达标

根据上表可知，项目厂界外上风向、下风向各监测点各污染物排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 4 中无组织排放浓度限值要求。

2) 噪声

项目噪声监测结果见表 7-4。

表 7-4 噪声监测结果一览表

监测时间	监测点位	监测结果(dB(A))		标准限值(dB(A))		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2020 年 11 月 15 日	厂界东侧外 1m	62.7	51.2	70	55	达标
	厂界南侧外 1m	55.2	43.6	60	50	达标
	厂界西侧外 1m	54.6	42.8	60	50	达标
	厂界北侧外 1m	53.7	44.3	60	50	达标
2020 年 11 月 16 日	厂界东侧外 1m	63.5	48.6	70	55	达标
	厂界南侧外 1m	53.2	41.2	60	50	达标
	厂界西侧外 1m	54.6	43.7	60	50	达标
	厂界北侧外 1m	54.7	45.6	60	50	达标

由上表可知，项目西、南、北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东侧107复线一侧厂界噪声能够满足4类标准要求。

(3) 项目运营过程中固体废物处理、处置情况

项目运营期固体废物包括生活垃圾、清罐废油渣、设备维修产生的含油废液、含油布拖、油水分离池废油泥。

目前，项目加油站生活垃圾、含油废抹布经垃圾桶收集后交由当地环卫部门清运处理，不外排。

设备维修产生的含油废液、油水分离池废油泥经专用容器收集后存放于站房杂物间内，杂物间能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中暂存间的防渗、防漏、防晒、防雨等要求，含油废液、油水分离废油泥经收集后定期交湖北中油优艺环保科技有限公司处理，处理协议见附件 4。

项目储油罐清罐过程由上市公司统一委托专业单位操作，清罐产生的废油渣由专用容器收集后直接运至湖北中油优艺环保科技有限公司处理，站区内不设存放点。

本加油站于 2020 年 11 月进行了储油罐改造，站内加油设备及储油罐均处于良好的运营状态，目前未产生机修、清罐等危险废物。建设单位按照危险废物管理要

求，建立了规范的危险废物台账管理制度及转移联单制度，上年度加油站危险废物转移联单见附件 6。

综上，建设单位已基本落实了固体废物处理、处置措施，本次验收建议建设单位在站内杂物间外按照 GB15562.2 的规定设置警示标志，并将杂物间内的其他非危险废物进行转移，禁止危险废物与其他杂物及一般废物混合存放，此外，项目应设置专人管理危险废物暂存间，禁止非管理人员入内。

（4）环境质量现状监测

表 7-5 声环境现状监测结果一览表

监测时间	监测点位	监测结果(dB(A))		标准限值(dB(A))		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2020 年 11 月 15	西侧 20m 周楼小区	52.2	41.6	60	50	达标
	北侧 43m 周楼小区	51.6	42.2			达标
	南侧 71m 周楼小区	51.3	42.3			达标
	东侧 41m 上周家楼	51.4	44.2			达标
2020 年 11 月 16 日	西侧 20m 周楼小区	52.1	41.1			达标
	北侧 43m 周楼小区	50.3	44.3			达标
	南侧 71m 周楼小区	51.6	42.1			达标
	东侧 41m 上周家楼	53.4	41.3			达标

根据对周边敏感点声环境监测可知，项目周边敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求，区域环境质量状况较好。

表八

验收监测结论:

(1) 结论

1) 本次验收内容为孝感新科加油站储油、加油设施及其配套的污染防治设施。项目在建设过程中,严格执行了环保“三同时”的要求,项目运营期间认真开展环境管理工作,对环境产生的污染均采取对应措施处理,项目达到了竣工环境保护验收要求。

3) 项目运营期生活污水经化粪池处理后,通过市政污水管网排入孝感市污水处理厂处理;项目初期雨水及事故泄漏废水经油水分离池隔油处理后排入市政管网。

根据现场监测结果可知,厂界外氮氧化物、非甲烷总烃无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界外最高浓度监控点浓度限值要求。

项目西、南、北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,东侧临澧川路一侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。


运营期间,项目各类固体废物采取了妥善的处理、处置措施,不外排,能够满足环境保护要求。

4)通过查阅项目加油站油气回收系统检验报告,项目油气回收系统能够满足《加油站大气污染物排放标准》相关标准要求。


(2) 建议

项目站区内未设置地下水观测井,不能有效对项目厂区周边地下水水质变化情况进行监控,故本次验收建议建设单位在厂区范围内设置地下水长观井,并定期对区域地下水水质进行监测,及时了解地下水水质变化情况,如发现异常,要积极排查异常原因,避免造成地下水污染事故的发生。


附图、附件、附表

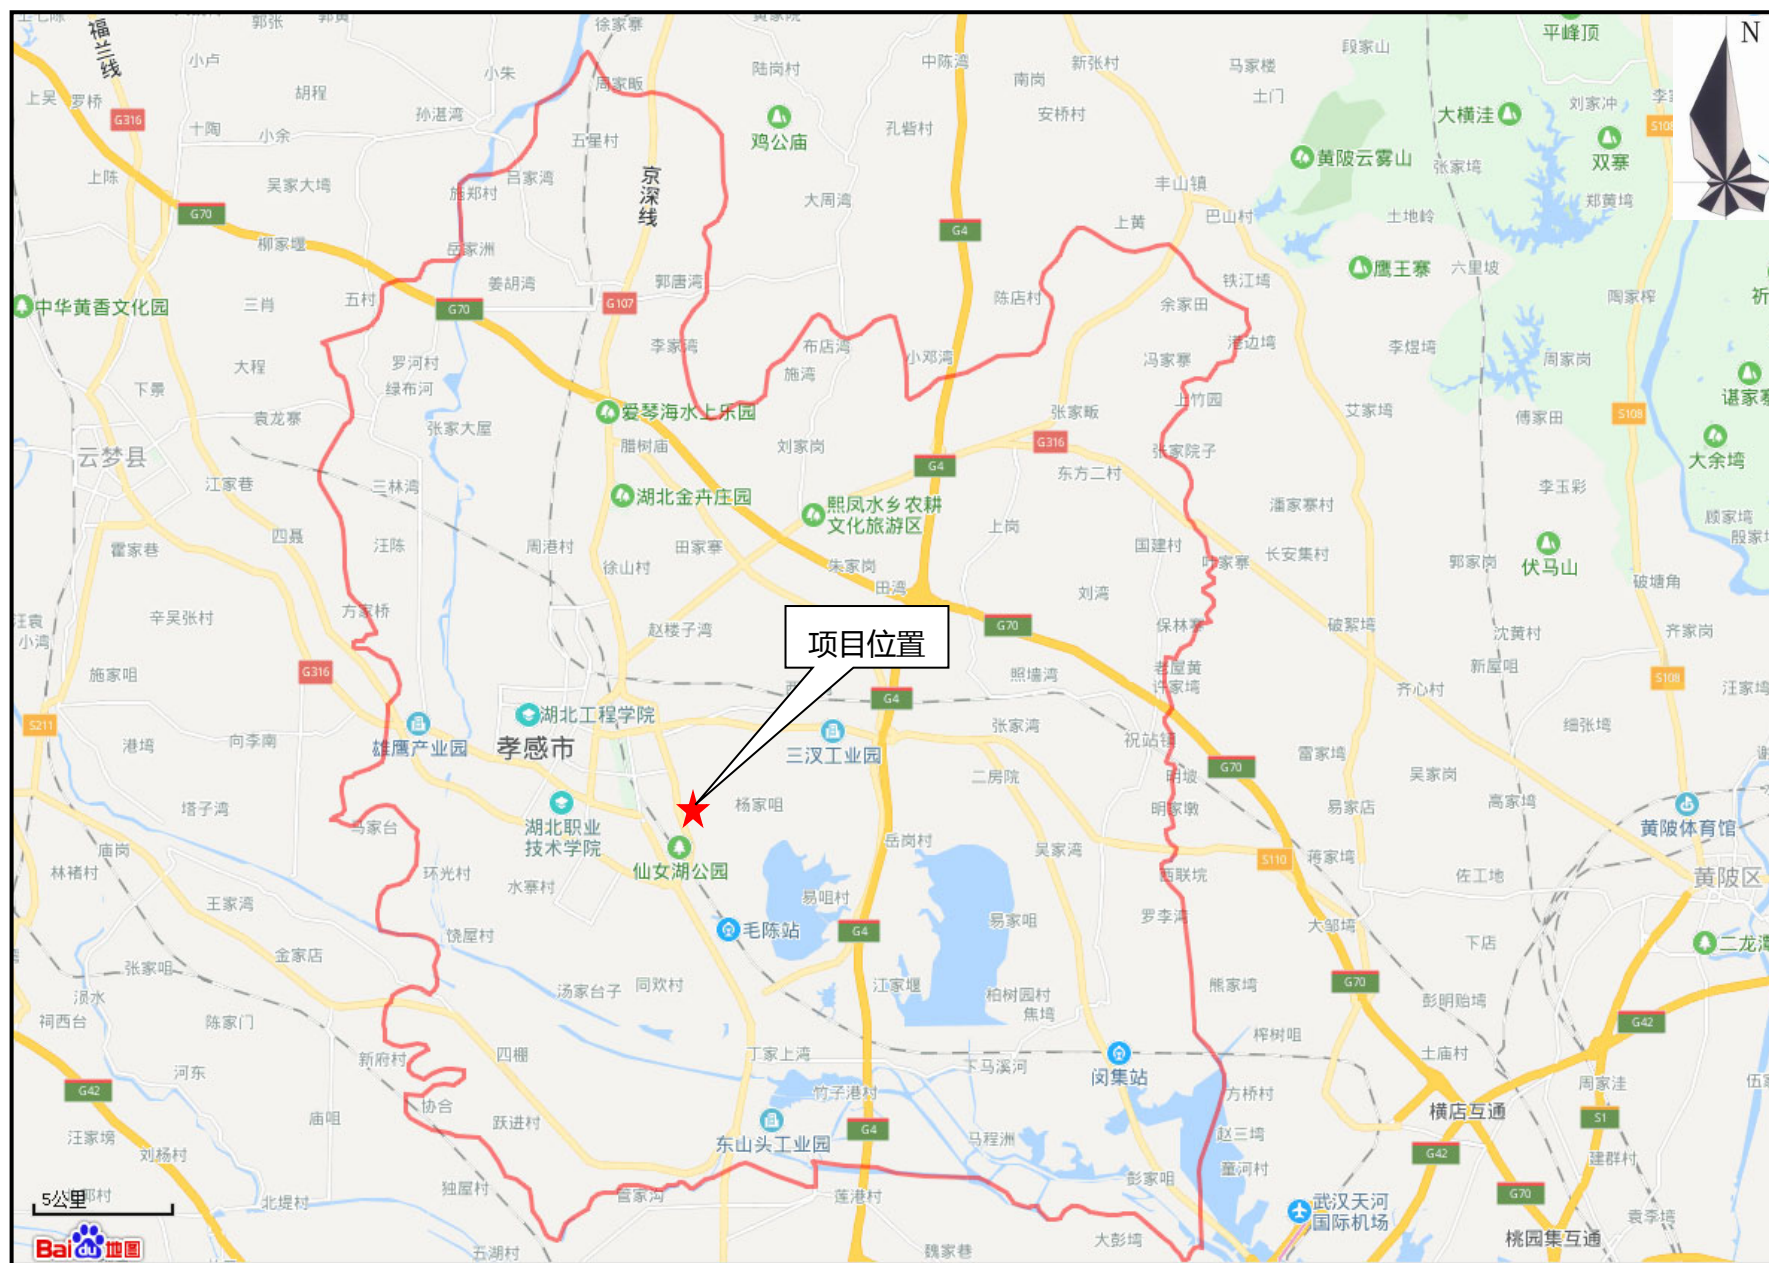

附图1 项目地理位置图

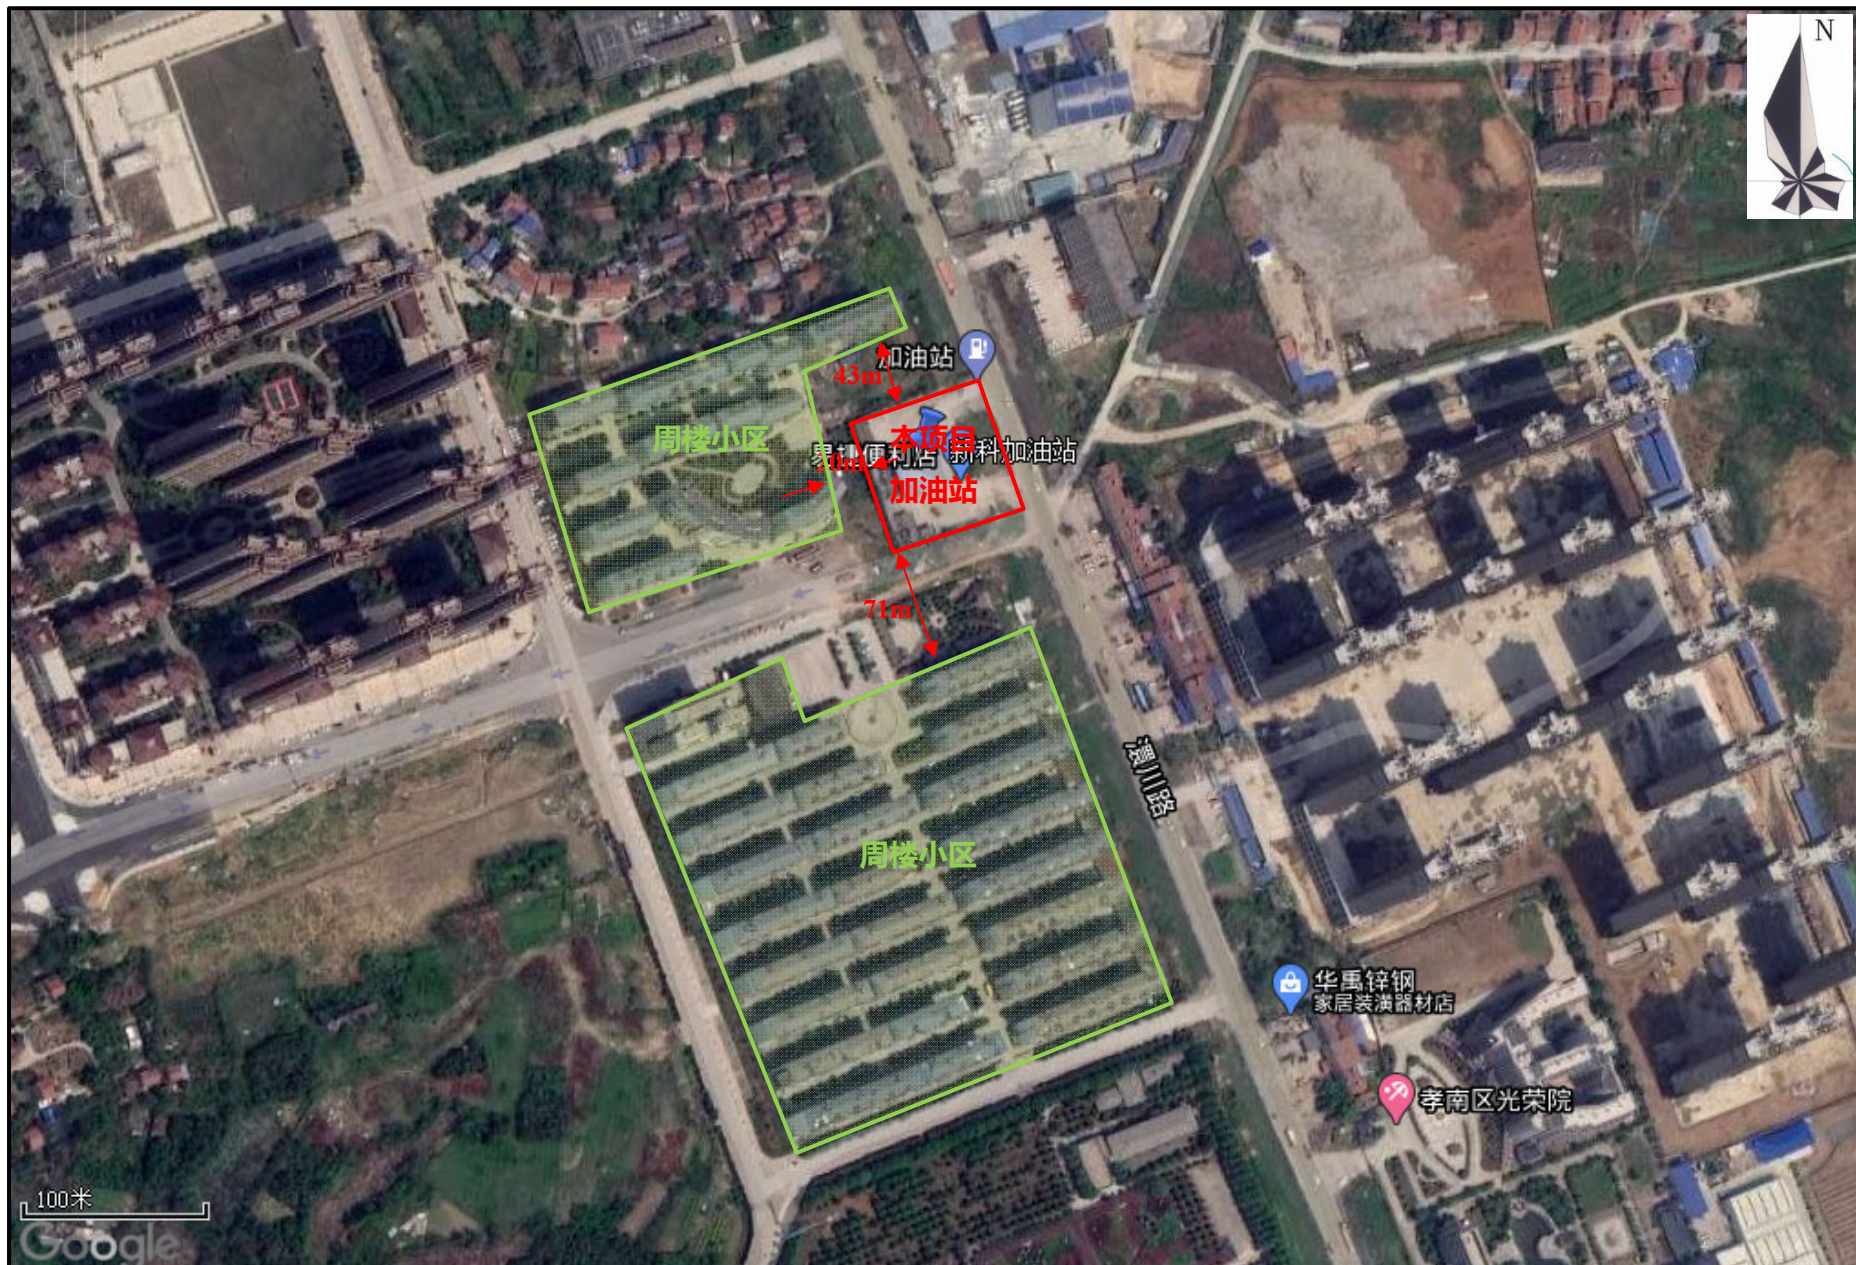

附图2 项目周边环境关系示意图

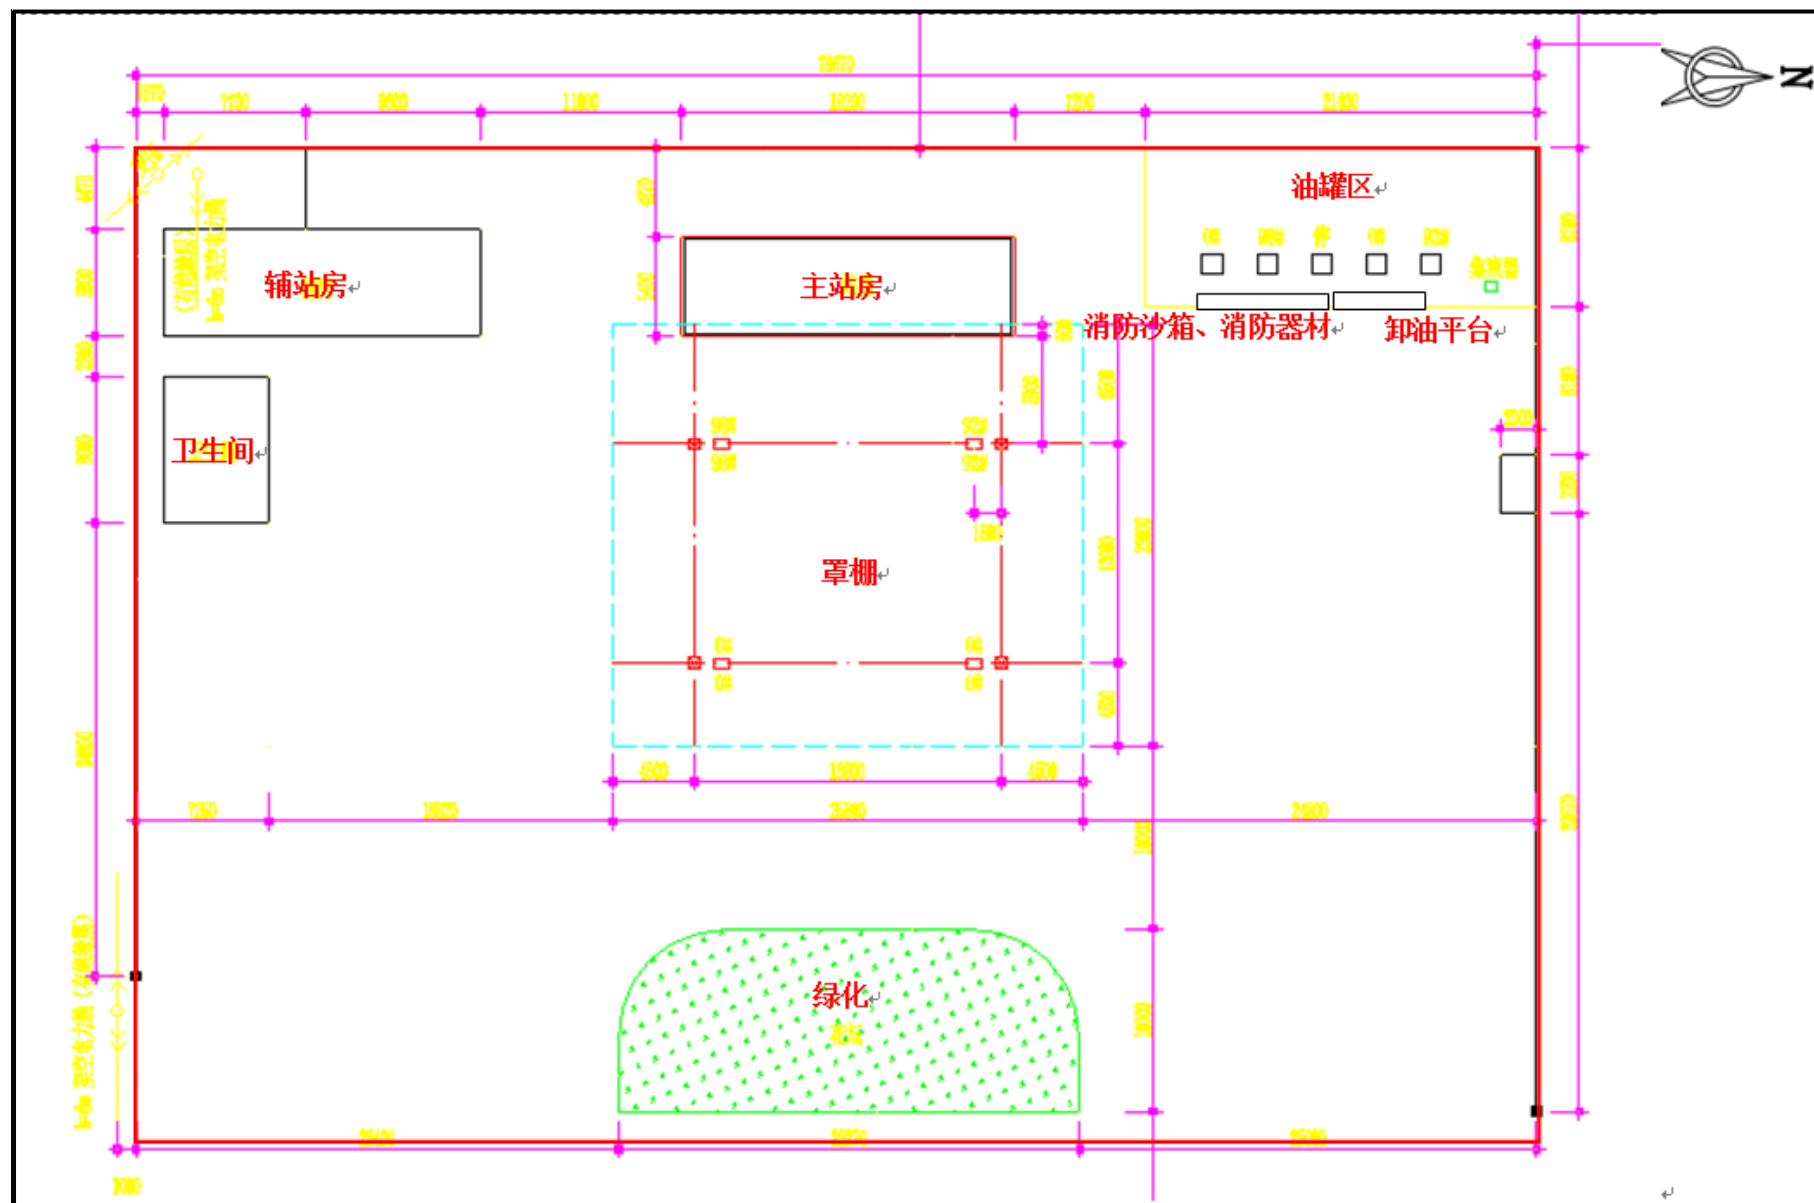

附图 3 项目平面布置图

附件 1 项目委托书

委托书

湖北澜科检测技术工程有限公司：

我公司中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站项目运行正常。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关法律、法规的规定，特委托贵公司对该工程项目进行建设项目竣工环境保护验收监测工作。

委托单位： 中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

联系人：



2020年11月16日

孝感市孝南区环境保护局

孝南环审函[2018]136 号

关于中石化孝感市孝南加油站建设项目环境影响报告 表的批复

中国石化销售有限公司湖北孝感石油分公司：

你公司报送的《中石化孝感市孝南加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现将审查意见批复如下：

一、本次环评囊括中石化在孝感设立的 14 个加油站。

昌兴加油站：二级站，位于孝襄高速孝感北出口处，占地 3144.79m²，配备 1 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐、1 个 30m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 860 吨、柴油 535 吨。

第一加油站：二级站，位于孝感市东山 107 国道 1156km 处，占地 3674.77m²，配备 3 个 50m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐，1 台 2 枪双油品加油机、3 台 4 枪双油品加油机，年销售汽油 1596 吨、柴油 18212 吨。

黄孝路加油站：二级站，位于孝南区 107 国道黄孝路口，占地 1978.00m²，配备 3 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐，6 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 3486 吨、柴油 4515 吨。

三汊加油站：二级站，位于孝南区三汊镇京珠路口，占地 965.00m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 2464 吨、柴油 1072 吨。

西河加油站：三级站，位于孝南区西河镇西河村黄孝路南，占地 1658.15m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³95#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 722 吨、柴油 274 吨。

孝天加油站：二级站，位于孝感市孝南区孝天路 10km 处，占地 2447.9m²，配备 1 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐和 1 个 30m³98#汽油罐，2 台 2 枪双油品加油机、2 台 4 枪双油品加油机，年销售汽油 1907 吨、柴油 576 吨。

新光加油站：二级站，位于孝感市孝南区 107 国道 1145km 处，占地 2686.2m²，配备 1 个 30m³0#柴油罐、2 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1590 吨、柴油 415 吨。

新科加油站：三级站，位于孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西，占地 2598m²，配备 2 个 25m³0#柴油罐、1 个 25m³92#

汽油罐和 1 个 25m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 908 吨、柴油 579 吨。

新时代加油站：三级站，位于孝感市孝南区朋兴乡 107 国道 1130km 处，占地 2299.48m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³95#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 575 吨、柴油 704 吨。

新世纪加油站：二级站，位于孝感市孝南区卧龙 316 国道旁 1166m 处，占地 2646.14m²，配备 1 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐和 1 个 30m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1247 吨、柴油 911 吨。

新亚加油站：二级站，位于孝感市南大开发区新华村 107 国道旁，占地 3723.20m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1680 吨、柴油 2115 吨。

杨店加油站：三级站，位于孝南区杨店镇桃花驿大道 22 号，占地 2147.93m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³95#汽油罐，2 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1022 吨、柴油 304 吨。

永久加油站：三级站，位于孝南区肖港镇 107 国道旁，占地 1230.84m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³95#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1879 吨、柴油 1981 吨。

正大加油站：三级站，位于孝感市孝南区毛陈镇 107 国道 1150km 处，占地 7891.81m²，配备 2 个 30m³0#柴油罐、1 个 30m³92#汽油罐和 1 个 30m³98#汽油罐，4 台 2 枪双油品加油机，年销售汽油 1036 吨、柴油 618 吨。

加油站不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中的鼓励类、限制类和禁止类。各加油站用地性质为商业或商服或综合，且均取得成品油经营权。我局同意该项目按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司应逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

1、严格控制项目产生的各类废气。储油罐均采用地埋式浮顶罐，呼吸口设置带压呼吸阀，控制油罐小呼吸油气排放；采取平衡淹没式密闭卸油，卸油管与油罐进油管快速连接，并设置回收率达 95%的油气回收装置；加油枪安装回收率达 95%的油气回收装置；提高操作水平，减少作业跑冒滴漏。营运期排放的废气须符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 非甲烷总烃排放限值要求。

2、做好防渗措施，储油罐全部由钢制单层油罐改造为 SF 双层油罐，罐池防渗处理；输油管和加油管全部更换为双层复合管；昌兴加油站、黄孝路加油站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新世纪加油站、新亚加油站增设加油机防渗地槽；第一加油站、黄

孝路加油站、三汊加油站、西河加油站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站增设防渗卸油手孔；黄孝路加油站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新世纪加油站、新亚加油站增设成品复合操作井；昌兴加油站、第一加油站、黄孝路加油站、西河加油站、新光加油站、新科加油站、新时代加油站、新亚加油站、杨店加油站配备防渗报警系统。采取分区防渗，罐池、埋地管沟、罩棚边沟、加油机地槽、隔油池、危废间须重点防渗。罐区地下水流向的下游设置1处地下水常观井，并定期监测特征污染项目。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站地下水污染防治技术指南》和《石油化工防渗工程技术规范》等要求，做好加油站地下水污染防治。

3、排水要求做到雨污分流。雨水通过站区内雨水管网收集排放。除新光加油站外，其他加油站均须在油罐区、罩棚四周设置环保沟及油水分离池。昌兴加油站、第一加油站、黄孝路加油站、新光加油站、永久加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，其他加油站生活污水经化粪池收集处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用作农肥。第一加油站、孝天加油站、新光加油站、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站、正大加油站配备的洗车服务产生的洗车废水须经隔油处理排放。各加油站内产生的废水在具备接入市政管网条件时须按相关标准接入管网。排污口按规范设置。

4、规范处置各类固废。油罐清洗产生的废油及废油渣、设备维护产生的含油废液、隔油沉淀池浮油均须按照危废进行管理，临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）执行，定期交由资质单位处置。含油手套及其他含油擦拭物混入生活垃圾，生活垃圾定期清运。

5、做好安全防范、风险管理。站区的总平面布置按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求和规定执行，确保加油站与站外设施的安全间距及站内各建、构筑物之间的安全间距。油水分离池按照单个最大油罐容量的三分之二设计，兼做应急事故池，收集事故状态下废液。制定完善的环保规章制度，做好设备日常维护和检修工作，及时发现、处理故障，确保各项设备的正常运行。加强站区风险管理，制订并发布突发环境事件应急预案，报环保部门备案。

6、做好改造施工期污染防治，防治或减轻施工期废气、废水、噪声及固废对环境的影响，加强建筑施工期的环境管理，严格落实《报告表》中的各项措施、建议，以控制、减少施工期的环境影响。

三、各加油站须按《报告表》要求完成改造，并同步完善其他环境保护设施。改造竣工后须环保验收，并经验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

四、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变

设备
，临
2013
察拭

汽车
与站
分离
收集
户和
加强
门备

气、
，严
的环

其他
本工

模、
大变

动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环评文件应当报原审批部门重新审核。

五、本项目的日常环境监督检查工作由孝南区环境监察大队负责。

孝感市孝南区环境保护局

2018年12月27日

抄送：孝感市孝南区环境监察大队 湖北永业行评估咨询有限公司

孝感市孝南区环境保护局办公室 2018年12月27日印发

附件 3 项目突发环境事件应急预案备案表

附

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司	统一社会信用代码	9142090072205764XE
法定代表人	常志峰	联系电话	0712-2329281
联系人	徐磊	联系电话	15072692480
传真		电子邮箱	
地址	湖北省孝感市槐荫大道 90 号		
预案名称	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司孝南区加油站(昌兴加油站、第一加油站、黄孝路加油站、三汉加油站、西河加油站、孝天加油站、新光加油站、新科加油站、新时代加油站、新世纪加油站、新亚加油站、杨店加油站、永久加油站、正大加油站、北京路加油站)突发环境事件应急预案		
风险级别	一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】		
<p>本单位于 2019 年 5 月 30 日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。</p> <p>本单位承诺, 本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实, 无虚假, 且未隐瞒事实。</p> <div style="text-align: right;">  备案审定单位(公章) </div>			
预案签署人	丁伟	报送时间	2019年5月30日

突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表; 2.环境应急预案及编制说明: 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本); 编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明); 3.环境风险评估报告; 4.环境应急资源调查报告; 5.环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2019 年 6 月 3 日收讫, 文件齐全, 予以备案。 <div style="text-align: right;">  </div>		
备案编号	420902-2019-S-L		
报送单位			
受理部门负责人		经办人	

注: 备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般 L、较大 M、重大 H)及跨区域(T)表征字母组成。例如, 河北省永年县 **重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案, 是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案, 则编号为: 130429-2015-026-H; 如果是跨区域的企业, 则编号为: 130429-2015-026-HT。

合同编号: 33150414-20-FW2099-0007

湖北孝感石油分公司危险废物处置 合同

委托人（甲方）：中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

受托人（乙方）：湖北中油优艺环保科技有限公司

湖北孝感石油公司危险废物处置

委托人（甲方）：中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

受托人（乙方）：湖北中油优艺环保科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司油库产生的固废液废环保处置签订合同如下：

第一条 委托目的

甲方委托乙方处置甲方产生贮存的固废。

第二条 委托工作的期限和内容

自 2020_年 04 月 16 日至 2021_年 04 月 15 日。

具体工作内容：孝感石油分公司质检室废弃的化学试剂；油库和加油（气）站清罐、检维修产生的废油废渣处置。

第三条 委托权限

1. 全权委托：乙方进入甲方的工作场所，必须遵守甲方有关的规章制度，并对其员工进行安全教育。

2. 有限委托<排除某些具体权利>：乙方接到甲方通知 5 个工作日内，应安排清运处置甲方固体废物（如有特殊原因导致未及时运输的，双方协调进行解决）。

3. 专项委托<限定仅某些具体权利>：乙方在固体废物清运过程中，必须遵守交通运输的

有关规定，运输车辆必须具备防雨、防渗的功能，危险废物在运输和处置过程中如需要中转和临时存放，采取的措施必须符合国家和地方环境保护和安全有关要求。自甲方危险废弃物装载到乙方车辆时起，保管、运输、处置过程中的所有风险均由乙方承担。

★ 第四条 对委托工作的具体要求

1. 乙方清运处置危险废弃物的数量由乙方负责汇总，以书面形式交付甲方确认，以甲方核实的清运处置数量为准。
2. 乙方对甲方的危险废弃物进行安全无害化处置时，不得造成二次污染，若造成污染的，乙方必须立即采取措施消除污染，并及时报告有关部门和甲方。
3. 乙方应向甲方书面提供危险废弃物的处置方案，并按月向甲方提供固体废弃物的处置量和处置地点，甲方负责固体废物处置中的监督抽查工作。
4. 其他：甲方为乙方工作人员、车辆提供必要的出入方便，协助乙方在甲方油库及加油站站内对需处置危险废弃物的清运、包装、装车等工作。

★ 第五条 委托费用

1. 委托费用的计算方式：

序号	废物名称	类别编号	处置价格（元）	运输费	备注
1	化验室废物	HW49 900-047-49	单次处置 100KG 以内 20000 元	单次委托处置量 8 吨以内（不包含 8 吨），收取运输费 3500 元；	装车是聘请的装车工具费用由乙方承担，以上价格为含税价；
2	维修、清罐产生的废油	HW08 900-249-08	3500 元/吨	单次委托处置量 8 吨以上（包含 8 吨），免收运输费。	

2. 委托费用为人民币：按单次处置量进行结算 元，大写 /

3. 委托费用的支付方式：乙方提供清运处置服务后，向甲方提供 6% 增值税专用发票，甲方在乙方提供正规发票后 30 日内将处置费一次性付给乙方。

★ 第六条 双方权利和义务

1. 委托工作完成后，乙方应向甲方提交一份书面的工作报告。
2. 乙方应严格遵循各项规定，严谨、正确、客观的进行委托工作。
3. 乙方在进行委托工作时，应对自身的不当或违法行为负责。

4. 乙方有权拒绝甲方提出的违法要求。
5. 乙方在进行委托工作时, 发现存在可能损害或者即将损害甲方利益的情形, 应及时将有关情况通知甲方。
6. 甲方应向乙方提供进行委托工作所必要的文件、资料; 乙方在调查过程中向甲方提出合理的协助请求, 甲方应予以配合。
7. 乙方应对工作中知悉的商业秘密保密。本义务在委托事项结束后, 仍然有效。
8. 未经甲方书面明示许可, 乙方不得将委托工作转委托给第三方。
9. 委托事项完成后, 乙方应在 3 日内将所有甲方提供的文件、资料返还给甲方。
10. 其他: /

第七条 双方其他约定的事项

1. 此合同为一般处置合同, 具体数量以现场签收的《废油残渣环保处置交接记录表》、现场过磅、湖北省危险废物监管系统联单为准。
2. 甲方负责向所在地环保局在系统中申请办理危险废物转移申报手续, 乙方负责对甲方所申请的危险废物依法、合规进行转移和处置, 并向甲方提供处置后的处置联单资料。

第八条 通知

甲方联系人: 徐磊 地址: 孝感槐荫大道 90 号 电话: 15072692480 传真: _____

乙方联系人: 姚欧 地址: 襄阳市襄城区余家湖工业园 7 号路 电话: 13774157888 传真: _____

第九条 不可抗力

1. 甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时, 应在 48 小时内向对方通知, 并应在 3 天内提供权威机关的书面证明。
2. 受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施, 将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。

第十条 合同解除与违约责任

1. 出现下列情形的, 甲方有权解除本合同, 乙方应承担 1000 元的违约金, 乙方已收取的委托费用应予以返还:

- (1) 甲方有证据证明, 乙方因自身过错, 无法完成委托工作;
- (2) 乙方未能按时完成委托工作;
- (3) 因乙方在进行委托工作时有不当或违法行为, 导致甲方遭受损失, 但该行为获得

甲方明示认可的除外。

(4) 其他: /

出现第(3)项的情形,乙方还应赔偿甲方遭受的损失。

2. 出现下列情形的,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担乙方为进行委托工作实际支付的合理费用:

(1) 甲方未按约支付委托费用;

(2) 因甲方的原因,导致委托工作无法完成的;

(3) 其他: /

出现第(2)项的情形,乙方还有权要求甲方支付尚未支付的委托费用。

3. 其他: /

第十一条 争议解决

本合同如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下第2项处理:

1. 由仲裁机构仲裁。

2. 向甲方所在地人民法院起诉。

3. 提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。

第十二条 廉政条款

双方应签订廉洁从业责任书,并履行廉洁从业义务。

第十三条 其他

1. 本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2. 保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容,任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。

3. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式伍份,乙方执贰份,甲方执叁份。

合同编号: 33150414-20-FW2099-0007

甲方(盖章)



中国石化销售股份有
限公司孝感石油分公司
孝感市槐荫大道90号

单位地址:

法定代表人(负责人): 常志峰

签约代表:

联系电话:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

签订日期:

0712-2329281

中国邮政储蓄银行股
份有限公司孝感市城西
支行

942000010002115558

432000

乙方(盖章)



湖北中油优艺环保科
技有限公司

单位地址:

法定代表人(负责人): 王春山

签约代表:

联系电话:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

签订日期:

湖北省襄阳市襄城区
余家湖工业园七好路

王春山

0710-3571802

工行襄阳市檀溪支行

1804001829035001687

441000

附件5 项目危废处置单位营业执照、经营许可证

统一社会信用代码 91420600685630848A		营 业 执 照				扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
(副 本)							
名 称 湖北中油优艺环保科技有限公司		注 册 资 本 柒仟陆佰玖拾贰万柒仟玖佰零叁圆整					
类 型 其他有限责任公司		成 立 日 期 2009年04月02日					
法 定 代 表 人 王春山		营 业 期 限 长期					
经 营 范 围 危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置；非金属废料和碎屑加工处理；废旧资源再生利用；环境污染防治专用设备研发设计、制造和销售及技术咨询、技术服务；污水处理及再生利用；水处理技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		住 所 襄阳市襄城区余家湖工业园七号路					
		登 记 机 关					
						2020 年 01 月 08 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制



危险废物经营许可证

编号: S42-06-01-0021

发证机关: 湖北省生态环境厅

发证日期: 2019年12月12日

法人名称 湖北中油优艺环保科技有限公司

法定代表人 王春山

住所 襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园七号路

经营设施地址 襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园七号路; 东经112° 10' 3.25", 北纬: 31° 53' 45.31" / .45.31"

核准经营方式 收集、贮存、处置

核准经营危险废物类别 HW02 (1100吨)、HW03 (300吨)、HW04 (50吨)、HW05 (50吨)、HW06 (300吨)、HW08 (4000吨)、HW09 (2400吨)、HW11 (3000吨)、HW12 (不含264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12) (1350吨)、HW13 (220吨) HW14 (100吨)、HW17 (限336-064-17) (1900吨)、HW37 (4300吨)、HW38 (130吨)、HW39 (100吨)、HW40 (100吨)、HW49其他废物 (限900-039-49、900-041-49 (不含感染性废物)、900-042-49 (不含感染性废物)、900-047-49、900-999-49) (3500吨)、HW50 (限261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50) (100吨)

核准经营总规模 23000吨/年

有效期限 自 2019年12月12日 至 2024年12月11日

经营期限为5年

初次发证日期: 2013年10月30日

附件 6 危险废物转移联单

	危险废物转移联单							
	2020420000091719							
1. 批准转移决定文号	20204209020066				2. 应急联系电话	15072692480		
第一部分 移出者填写								
3.1 单位名称 (公章)	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司							
3.2 地址	湖北省孝感市孝南区槐荫大道90号							
3.3 联系人	徐磊			3.4 联系电话	15072692480			
4.1 运输单位	湖北爱国石化有限公司运输							
4.2 道路运输证号				4.3 车辆号牌	鄂B26R5			
4.4 联系人				4.3 电话				
5.1 接受单位	湖北爱国石化有限公司							
5.2 单位地址	荆门化工循环产业园江山村一组 (207国道复线东侧)							
5.3 接受者危险废物经营许可证号	JH08040004							
5.4 联系人	唐艳琴			5.5 联系电话	18971865854			
6 废物名称	废物代码	形态	接收量	性质	包装类型	包装数量	废物重量	单位
设备维修、清洗油污泥	900-249-08	L液态	0.46吨	毒性,易燃性	圆桶	2	0.46	吨
7. 备注								
8.1 移出者声明: 我申明, 本转移联单填写的信息是真实的, 正确的。拟转移危险废物已按照相关法律和标准确定了运输者和接受者, 并进行了包装和标识。								
8.2 产生单位移出日期	2020年12月04日			8.3 经办人签名	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司			
第二部分 运输者填写								
9.1 运输单位接收日期	2020年12月04日			9.2 经办人签名	魏小宝			
第三部分 接受者填写								
10.1 是否存在重大差异	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
10.2 处理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 其他							
10.3 利用处置方式	R9废油再提炼或其他废油的再利用			10.4 经办人签名	湖北爱国石化有限公司			
10.5 日期	2020年12月05日			10.7 接受者公章				



检 测 报 告

Test Report

创诚检字 第 YQHS20XG1040 号

湖北创诚石油
证书

产 品 名 称: 加油站油气回收装置
Product Name

受 检 单 位: 中国石化销售股份有限公司
Applicant 湖北孝感直属新科加油站

施 工 单 位: 孝感长安石油
Manufacturer

委 托 单 位: 中国石化销售股份有限公司
Commissioned 湖北孝感石油分公司

检 验 类 别: 委托检测
Test purpos

湖北创诚石油产品检测有限公司
Hubei Chuangcheng Petroleum Products Testing Co., Ltd.



注 意 事 项

1. 报告无本司“检验检测专用章”无效。
2. 未经本司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告；部分复制或复制报告未重新加盖本司“检验检测专用章”无效。
3. 报告无主检人、审核人、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 本报告仅对受检产品的检测结果负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
6. 本报告仅提供给委托方，本司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
7. 对本报告检测数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本司提出书面申诉，逾期则视为认可检测结果。
8. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

地址：武汉市江岸区江岸路 2 号

电 话：027-62315818

邮编：430012

传 真：027-82340073

E-mail: 1452404947@qq.com

湖北创诚石油产品检测有限公司

检 测 报 告

创诚检字 第 YQHS20XG1040 号

共 2 页 第 1 页

产品名称	加油站油气回收装置		
施工单位	孝感长安石油		
委托单位	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司		
受检单位	中国石化销售股份有限公司湖北孝感直属新科加油站		
检测项目	密闭性、液阻、气液比		
检测依据	GB 20952-2007 《加油站大气污染物排放标准》		
检测地点	孝感市孝南区毛陈镇	检测人员	钟晖、李海斌
检测环境	温度 24.9℃；湿度 / %RH	检测日期	2020 年 8 月 23 日
检测设备	油气回收多参数检测仪 崂应 7003 型 2C01132502	证书编号	2019LL01832259 2019RG03953922
检测对象 系统配置	各油罐管线是否连通	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否有油气排放处理装置	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	集中式泵	共 / 枪，共 / 泵；	
	分散式泵	共 4 枪，共 4 泵；	
检测结论	<p>经检测，该加油站油气回收装置密闭性、液阻及气液比项目符合 GB 20952-2007 《加油站大气污染物排放标准》相关要求，检测数据见下页。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 2020 年 8 月 23 日</p>		
备注			

立品检测有限公司
骑缝章

检测员：李海斌

审核人：钟晖

批准人：屈伟

湖北创诚石油产品检测有限公司

检测数据

创诚检字 第 YQHS20XG1040 号

共 2 页 第 2 页

密闭性检测					
罐号	连通罐	2#罐	3#罐	5#罐	/
汽油标号	/	95#	92#	92#	/
油罐容积 (L)	/	20909	25000	23601	/
油气空间 (L)	49851	7726	25000	17125	/
连接油枪数	4	2	0	2	/
初始压力 (Pa)	500	/	/	/	/
5min 后压力 (Pa)	482	/	/	/	/
国标要求最小剩余压力 (Pa)	478	/	/	/	/
单项结论	合格				

液阻检测							
加油机编号	检测项目	国标要求	S78AQ1 9028	S78AQ1 9037	/	/	/
	通气量 18.0L/min 时最大压降 (Pa)	≤40	8	4	/	/	/
	通气量 28.0L/min 时最大压降 (Pa)	≤90	15	9	/	/	/
	通气量 38.0L/min 时最大压降 (Pa)	≤155	22	12	/	/	/
单项结论	/	合格	合格	/	/	/	/

气液比检测					
油枪编号	加油体积 (L)	回气体积 (L)	气液比 a	国标要求	单项结论
5#92# S78AQ19028	15.23	16.49	1.08	$1.0 \leq a \leq 1.2$	合格
6#92# S78AQ19028	15.46	16.85	1.09	$1.0 \leq a \leq 1.2$	合格
7#95# S78AQ19037	15.26	17.82	1.17	$1.0 \leq a \leq 1.2$	合格
8#95# S78AQ19037	15.45	18.37	1.19	$1.0 \leq a \leq 1.2$	合格
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

-----以下空白-----



湖北澜科检测技术工程有限公司

检测报告

报告编号: HBLK-JCBG-202011-012

报告名称: 中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站竣工环境保护验收监测

委托单位: 中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

报告类型: 验收监测

报告日期: 二零二零年十一月二十四日



声明

- 1、报告无“检测报告专用章”及其骑缝章无效。
- 2、报告复制或完整复制后未加盖“检测报告专用章”无效。
- 3、复印报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。
- 4、报告缺页无效。
- 5、报告中无三级审核及技术负责人（授权签字人）签字或涂改无效。
- 6、未经本机构批准，不得部分复制检测报告（全文复制除外）。
- 7、伪造本机构检测报告，作虚假广告等，本机构将追究其法律责任。
- 8、对委托单位自送样品的监测报告，结果仅对送检样品负责。
- 9、对检验检测报告有异议，应与收到检验检测报告之日起十日内向我公司书面形式提出，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 10、本报告一式四份，委托单位两份，我公司存档两份。

湖北澜科检测技术工程有限公司

邮政编码：432000

联系电话：0712-2656058

通讯地址：湖北省孝感市高新区福源路欧博节能科技园内



一、项目来源

中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司委托湖北澜科检测技术工程有限公司对中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站建设项目进行竣工环境保护验收监测。我公司依据国家有关环境监测技术规范 and 检测标准的相关要求,组织相关技术人员对该项目进行了现场监测。

表1 委托方信息表

委托单位	中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司
经办人	黄主任
联系电话	0712-2329281
地址	孝感市孝南区广场街办事处槐荫大道90号

二、监测方案

1、无组织废气监测

- (1) 监测项目: 非甲烷总烃、氮氧化物;
- (2) 监测频率: 每天每点位监测3次小时均值,连续监测2个有效日;
- (3) 监测点位及编号: 上风向1个参照点(Q01)、下风向2个监测点(Q02、Q03)。

2、噪声监测方案

2.1 厂界噪声

- (1) 监测项目: 等效连续A声级;
- (2) 监测频率: 每天每点位昼夜间各监测一次,连续监测2个有效日;
- (3) 监测点位及编号: 厂界四周各设1个监测点位(Z01、Z02、Z03、Z04)。

2.2 噪声敏感点噪声

- (1) 监测项目: 等效连续A声级;
- (2) 监测频率: 每天每点位昼夜间各监测一次,连续监测2个有效日;
- (3) 监测点位及编号: 敏感点项目北侧43m(Z05)、西侧20m(Z06)、南侧71m周楼小区(Z07), 东侧41m上周家楼(Z08)。

(此页面以下空白)



三、样品性状、检测日期及污染源现场采样工况信息

表 2 样品性状与监测日期

样品类别	检测项目	采样日期	样品性状	检测日期
无组织废气	非甲烷总烃	2020.11.15~2020.11.16	注射器采集气样	2020.11.15~2020.11.16
	氮氧化物		吸收液采集气样	
噪声	厂界噪声	2020.11.15~2020.11.16	/	2020.11.15~2020.11.16
	声环境		/	

表 3 污染源监测现场采样工况信息表

监测时间	企业情况现场调查内容	
2020.11.15	主要产品名称	汽油、柴油销售
	监测期间生产工况	5600L
2020.11.16	主要产品名称	汽油、柴油销售
	监测期间生产工况	4300L
年生产天数(天)		365

四、监测结果

1、无组织废气

a、无组织废气监测结果

表 4 无组织废气监测结果

监测时间 监测点位	2020.11.15			
	样品编号	监测频次	监测项目	监测结果 mg/m ³
Q01 上风向 1	CK15162Q01A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.025
	CK15162Q01B-1	2		0.023
	CK15162Q01C-1	3		0.027
	CK15162Q01A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	0.69
	CK15162Q01B-2	2		0.85
	CK15162Q01C-2	3		0.71
Q02 下风向 2	CK15162Q02A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.088
	CK15162Q02B-1	2		0.092
	CK15162Q02C-1	3		0.093
	CK15162Q02A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	1.12
	CK15162Q02B-2	2		1.21
	CK15162Q02C-2	3		1.48
Q03 下风向 3	CK15162Q03A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.088
	CK15162Q03B-1	2		0.078
	CK15162Q03C-1	3		0.091



监测时间		2020.11.15		
监测点位	样品编号	监测频次	监测项目	监测结果 mg/m³
	CK15162Q03A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	1.28
	CK15162Q03B-2	2		1.22
	CK15162Q03C-2	3		1.23
监测时间		2020.11.16		
监测点位	样品编号	监测频次	监测项目	监测结果 mg/m³
Q01 上风向 1	CK16162Q01A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.027
	CK16162Q01B-1	2		0.023
	CK16162Q01C-1	3		0.022
	CK16162Q01A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	0.91
	CK16162Q01B-2	2		0.91
	CK16162Q01C-2	3		0.96
Q02 下风向 2	CK16162Q02A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.087
	CK16162Q02B-1	2		0.075
	CK16162Q02C-1	3		0.091
	CK16162Q02A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	1.59
	CK16162Q02B-2	2		1.47
	CK16162Q02C-2	3		1.59
Q03 下风向 3	CK16162Q03A-1	1	氮氧化物 (小时均值)	0.077
	CK16162Q03B-1	2		0.063
	CK16162Q03C-1	3		0.057
	CK16162Q03A-2	1	非甲烷总烃 (小时均值)	1.43
	CK16162Q03B-2	2		1.35
	CK16162Q03C-2	3		1.35

b、气象参数

表 5 无组织废气监测气象参数

监测时间	监测频次	温度 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
2020.11.15	1	17.2	102.1	73.6	0.6	东北风
	2	20.9	101.9	72.3	0.9	东北风
	3	23.7	101.7	77.5	0.7	东北风
2020.11.16	1	14.6	102.4	72.3	0.8	东北风
	2	21.1	102.0	76.3	0.7	东北风
	3	21.9	101.9	71.3	0.7	东北风

(此页面以下空白)



2、噪声监测结果

表 6 噪声监测结果

监测日期	监测点位	测量时段	监测结果 dB (A) 昼间	测量时段	监测结果 dB (A) 夜间
2020.11.15	Z01厂界东侧外1m处	08:02-08:22	62.7	22:01-22:21	51.2
	Z02厂界南侧外1m处	08:31-08:41	55.2	22:29-22:39	43.6
	Z03厂界西侧外1m处	08:52-09:02	54.6	22:50-23:00	42.8
	Z04厂界北侧外1m处	09:12-09:22	53.7	23:11-23:21	44.3
	Z05项目北侧43m	09:31-09:51	51.6	23:29-23:49	42.2
	Z06项目西侧20m	09:59-10:19	52.2	00:01-00:21 (次日)	41.6
	Z07项目南侧71m周楼小区	10:41-11:01	51.3	00:30-00:50 (次日)	42.3
	Z08东侧41m上周家楼	11:14-11:34	51.4	00:59-01:29 (次日)	44.2
2020.11.16	Z01厂界东侧外1m处	08:01-08:21	63.5	22:03-22:23	48.6
	Z02厂界南侧外1m处	08:29-08:39	53.2	22:31-22:41	41.2
	Z03厂界西侧外1m处	08:47-08:57	54.6	22:49-22:59	43.7
	Z04厂界北侧外1m处	09:06-09:16	54.7	23:09-23:19	45.6
	Z05项目北侧43m	09:30-09:50	50.3	23:28-23:48	44.3
	Z06项目西侧20m	09:59-10:19	52.1	23:58-00:18 (次日)	41.1
	Z07项目南侧71m周楼小区	10:30-10:50	51.6	00:27-00:47 (次日)	42.1
	Z08东侧41m上周家楼	10:59-11:19	53.4	00:56-01:16 (次日)	41.3

五、检测方法、主要采样设备及检测仪器

表 7 检测方法、采样设备及主要检测仪器

类别	检测项目	分析方法名称及依据	主要采样及检测仪器名称、型号及编号	检出限
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790 II LKHJ-2016-SP-003	0.07 mg/m ³
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	智能中流量总悬浮物大气采样器 TH-150C LKHJ-JD-2016-DQ-006 LKHJ-JD-2016-DQ-007 空气/智能 TSP 综合采样器 崂应 2050 LKHJ-JD-2016-DQ-002 可见分光光度计 V-1600PC LKHJ-DX-2016-GD-001	0.005 mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	声级计 AWA6228+ LKHJ-JD-2016-ZS-003 声校准器 AWA6221A LKHJ-FZ-2016-SJ-006	/
	声环境	声环境质量标准 GB 3096-2008		/



六、质量保证及质量控制


- 1、严格执行国家环保部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法,实施监测全过程的质量控制。
- 2、所有监测分析仪器均经检定并在有效期内,且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。
- 3、严格按照相应的国家方法标准及技术规范进行采样及检测。
- 4、为确保监测数据的准确、可靠,样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。
- 5、样品具体质控措施包括声级计测量前后进行校准等方式,并且质控结果均在受控范围内,符合要求。
- 6、监测人员经培训考核合格,持证上岗。

七、质量控制结果

表 8 声级计校准记录

校准时间	被校准仪器及编号	标准声压值 dB (A)	校准前校准 值 dB (A)	校准后校准 值 dB (A)	校准要求 dB (A)	结论
2020.11.15	声级计 AWA6228+ LKHJ-JD-2016-ZS-003	94.0	93.8	93.8	$\leq \pm 0.5$	合格
2020.11.16	声级计 AWA6228+ LKHJ-JD-2016-ZS-003	94.0	93.8	93.8	$\leq \pm 0.5$	合格

附图:监测点位示意图

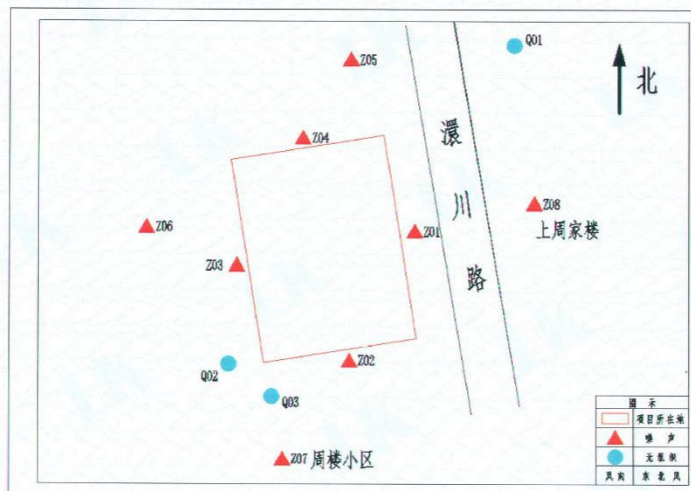

编制人: 何亚勋
签发人: 何亚勋

报告结束

校核人: 王明
签发日期: 2020.11.24

审核人: 王明

附件 9 S/F 双层罐产品质量证明书



万隆

江苏省万隆实业有限公司 S/F 双层罐产品质量证明书

S/F 双层罐

产品质量证明书

产品名称：30 立方 S/F 双层储油罐

规格型号： $\Phi 2600 \times 7 \times 6196$

产品编号：WL-C-20200998

质量保证工程师（签章）



单位法定代表人（签章）



质量检验专用（公章）



合同编号: 33150414-20-FW0115-0028

孝感新科加油站防渗改造工程 施工合同

发包人（甲方）：中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油
分公司

承包人（乙方）：孝感市长安石油装备安装有限公司

本合同于 2020 年 0 月 29 日在 孝感 签订

第一部分 协议书

发包人（甲方）：中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

承包人（乙方）：孝感市长安石油装备安装有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，依据中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司 2019 年至 2020 年全省改扩建油库和新改扩建加油站项目土建单位框架招标评选结果，确定承包人为中标人。甲、乙双方通过友好协商，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中石化孝感新科加油站防渗改造工程

工程地点：孝感市南大开发区涢川路中石化新科加油站

工程项目应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：

石化销售鄂投〔2020〕664 号

资金来源：由中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司划拨

二、工程建设内容及规模：

承包范围：总体以发包人委托有资质设计单位出具正式施工图为依据（具体施工内容如下）：

1. 拆除工程、转运以及设备保管（含油罐池、管沟开挖、液位仪、潜油泵以及控制元件的拆卸以及保管，如在拆卸和保管过程中发生损坏，由乙方负责修复或更新，并承担其费用）
2. 新建油罐池（包括油罐基础开挖、底板基础、回填沙、罐区回填、围堰、步道砖等）
3. 油罐池支护
4. 油罐安装（含油罐从运输车吊下至油罐池，安装后油罐注水和清罐）
5. 卸油平台恢复（地坪 250cm 厚 含垫层）
6. 防溢油阀利旧安装，防溢阀采购安装

合同编号：33150414-20-FW0115-0028

7. 设备安装：潜油泵及液位仪等设备利旧安装及调试，油罐防渗操作井安装、罐区地下水监测井安装等。

8. 消防四件套：卸油口、消防沙池和器材柜、计量器具柜四件套的安装（四件套成品甲供）。

9. 卸油管线拆除和安装（包括卸油管、通气管及附件购买安装，原卸油管线、油气回收管线的清洗拆除，旧油罐起吊）

10. 电气安装：工艺强弱电气及罐区电气线路安装、弱电集成机柜、配电箱（含防浪涌）；静电接地系统的安装等。

11. 环保沟：管沟的开挖、回填及混凝土浇筑，环保沟的制作安装，含从环保沟至隔油池管沟。

12. 隔油池（含从环保沟至隔油池管沟）

13. 油气回收系统：一次油气回收系统安装（第一次油气回收检测费用由甲方支付，一次以后的检测费用由乙方支付）

14. 转油：合同包干价 0.4 万元

15. 多功能机柜购置和安装（合同包干价 0.3 万元）

三、合同工期

预计开工日期：2020 年 10 月 26 日

预计竣工日期：2020 年 11 月 7 日

实际开工时间以发包人开工通知为准。合同工期总日历天数 13 天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、暂定合同价款

工程合同价款金额（人民币，大写）：叁拾贰万零陆佰肆拾肆元整（¥320644 元，已执行 6%降点率），其中不含税金额（人民币，大写）：贰拾玖万肆仟壹佰陆拾玖元整（¥294169 元）；增值税金额（税率 9%，人民币，大写）：贰万陆仟肆佰柒拾伍元整（¥26475 元）。

六、结算依据及方式：

1. 本工程的结算依据为工程量清单、造价咨询报告、施工图纸、工程变更单、工程变更投资预算表、变更通知单、工程签证单、审计后的工程决算书。

合同编号: 33150414-20-FW0115-0028

2. 工作量及工程款的核定: 按发包人核定工作量现场点交结算, 最终工程款额以发包人内控部门或审计部门审定价为准。执行承包人与中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司签订的框架协议降点率后计算。

3. 甲乙双方一致同意并认可, 审计单位由发包人指定, 同时, 甲乙双方一致认可前述审计机构出的审计结论并不持异议。若工程审减率超过 5%, 超过部分的审计费用由承包人承担。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 本合同协议书
2. 承包人与中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司签订的框架协议
3. 本合同专用条款
4. 标准、规范及有关技术文件
5. 图纸
6. 工程量清单
7. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

本合同双方约定 签字盖章 后生效。



发包人: (公章或合同专用章)

单位地址: 孝感槐荫大道90号

法定代表人(负责人):

签约代表: 

开户银行: 邮政储蓄银行孝感城西支行

账号: 942000010002115558


邮政编码: 432000

合同经办人: 



承包人: (公章或合同专用章)

单位地址: 孝感市西门外正街50号

法定代表人(负责人): 

签约代表:

开户银行: 孝感农商银行北京路支行

帐号: 82010000000185769

邮政编码: 432000

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外, 应具有本条所赋予的定义:

- 1.1 工程: 指发包人和承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
- 1.2 通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立, 通用于建设工程施工的条款。
- 1.3 专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定, 结合具体工程实际, 经协商达成一致意见的条款, 是对通用条款的具体化、补充或修改。
- 1.4 业主: 指工程的所有权人以及其合法继承人。
- 1.5 发包人: 指在协议书中约定, 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.6 发包人代表: 发包人指定履行本合同的代表, 其职权发包人在专用条款中约

中国石化销售股份有限公司孝感石油分公司
直属新科加油站改造工程

监
理
资
料

濮阳市中原石化工程建设监理有限公司

湖北监理项目部

2020 年 11 月

直属新科

监 理 日 志

工程名称: 孝感直属新科加油站防堵改造

监理专业: _____

监理人员: 吴平义

时 间: 2020年10月27日

濮阳市中原石化工程建设监理有限公司

工程概况

工程名称: 直隰新科加油站防污改造工程

建设单位: 中石油河北分公司

设计单位: 河北乐凯石化工程设计有限公司

总包单位:

施工单位: 孝感宏安石油设备有限公司

检测单位:

质量监督单位: 濮阳市振石工程监理有限公司

合同编号:

项目基本指标(生产能力、产量、容积等):

计划(合同)开工日期: _____ 实际开工日期: 2020.10.27

计划(合同)完工日期: 2020.11.10 实际竣工日期: _____

SH/T3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直落新科加内站防污 改色 编号:	
2020 年 10 月 27 日	天 气	阴	气 温	最高 23 °C 最低 15 °C
施工环境情况(湿度、风力等):				
施工进度情况: 计划工期13天今天开工第一天离完工还剩下2天实际施工人数安全员1名. 1. 场地打围挡 2. 转油公司指定单位.				
监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况): 1. 检查施工单位资质及施工人员证件符合要求 2. 市公司杨经理一行到现场指导工作已开岗前安全培训会议. 并进行安全应急演练和技术交底. 3. 旁站转油全程及打围挡情况 提醒施工人员注意用电及防中暑等.				
存在的问题及处理情况:				
其他事宜: 明天施工计划 1. 清罐: 洗气. 盲堵. 2. 罐底动土开挖.				
监理工程师/记录人	夏学双		总监理工程师/审查人	

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 五届新科加油站 防堵改造 编号:	
2020 年 10 月 28 日	天 气	阴	气 温	最高 18 ℃ 最低 15 ℃
施工环境情况 (湿度、风力等):				
施工进展情况: 计划工期3天今天是开工第2天离完工还差1天. 今日施工人数 实到12人(其中安全员1人, 内勤1人, 清罐人员4人) 挖机一台, 清罐车辆一台 1. 清罐. 盲板. 注氮打压. 2. 罐底开挖.				
监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):				
1. 配合站员召开晨会, 学习中石化销售企业生命保护十条, 生命二十条. 督促施工人员规范穿戴安全帽等劳动防护用品, 测量罐底, 罐地 全面清盖 2. 检查清罐单及整改单符合要求 3. 检查挖机人员操作证及挖机合格证符合要求				
存在的问题及处理情况: 4. 旁站. 清罐清埋. 盲堵. 注氮打压符合要求 5. 旁站罐底开挖情况				
其他事宜: 明天施工计划 1. 罐底继续开挖 2. 施罐冷切室				
监理工程师/记录人	吴 彦 文		总监理工程师/审查人	

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直隸新科加油站防污 改造工程 编号:	
2020 年 10 月 29 日	天 气	晴	气 温	最高 22 °C 最低 12 °C
施工环境情况(湿度、风力等):				
<p>施工进度情况:计划工期15天,今天开工第3天,离完工还剩10天,今日实际施工人数13人,其中安全员1人,车1名,施工员2名,挖机2台,起重机械1台。</p> <p>今日施工内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区开挖下平旧罐吊装外运 2. 环保沟砾石切割 3. 预制区管道除锈防腐 				
<p>监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合站方召开安全会议,学习石化销售企业安全防护基本原则,生命二十条,督促施工人员规范穿戴安全防护用品,并叫量体适场地全面消毒。 2. 市公司朱经理等一行领导来现场指导旧罐吊装作业,并现场进行安全培训及技术交底。 3. 检查起重机械合格证及操作人员证件,检查旧罐吊环是否合格,新符合要求。 <p>存在的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 旁站罐区开挖吊装全程,督促施工人员规范操作,注意吊装安全。 5. 巡视环保沟切割等现场各项施工情况。 				
<p>其他事宜: 明天施工计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区清理开挖。 2. 罐区基础垫层浇筑。 3. 环保沟破除砾石渣土外运。 				
监理工程师/记录人	吴家义	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直属新科加油站防溢改造 编号:	
2020 年 10 月 30 日	天 气	阴	气 温	最高 22 °C 最低 15 °C
施工环境情况(湿度、风力等):				
<p>施工进展情况: 计划工期13天,今天又是开工第4天,当天完工,当天回家,人数13名,其中安全员、施工员、内禁安全员、挖掘机司机。</p> <p>今日施工内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区清理开挖渣土外运 2. 环保沟砼破碎。 3. 环保沟预制焊接。 				
<p>监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指令现场负责人,召开安全会议,学习中石化销售企业生命保护基本法则,保命三条,督促施工员规范佩戴安全帽,穿劳动防护用品,测量罐区及场地全面有毒。 2. 旁站罐区开挖渣土外运情况,督促挖掘机操作人员注意基坑边上的土质有松动情况。 				
<p>存在的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 巡视环保沟破碎及环保沟预制焊接情况,督促施工员注意,省时的安全。 				
<p>其他事宜:</p> <p>明天施工计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 环保沟、油罐人孔盖、管件预制 2. 罐区基础御批钢筋板基础浇筑 3. 环保沟砼破碎、破碎外运 				
监理工程师/记录人	吴子民	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直隸新科加内站防 修改造 编号:	
2020 年 10 月 31 日	天 气	阴	气 温	最高 19 °C 最低 15 °C
施工环境情况 (湿度、风力等):				
<p>施工进展情况: 计划工期13天今天开工第5天离完工还剩下8天今天到施工人员进行挖机2台(其中安全员1名施工员1名门卫1名)</p> <p>今日施工:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 环保沟槽接预制、涵管人孔管管件预制 2. 罐区基础钢筋绑扎、罐区基础砼浇筑 3. 环保沟槽破除、破除清理外运 				
<p>监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合现场负责人进行安全、继续对中石化危化品企业生命保护计划、生命保护、督促施工人员规范佩戴安全帽等劳动防护用品并测量场地全面消毒 2. 旁站罐区合同钢筋绑扎基础浇筑、检查钢筋规格及尺寸符合要求检查基础面积及厚度符合要求、取样留置土标号符合要求。 3. 巡视环保沟槽破除、破除清理外运情况。 				
<p>存在的问题及处理情况:</p> <p>今日1名施工人员在罐区作业时,未通过安全通道通行给予500元罚款。</p>				
<p>其他事宜: 明天施工计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 环保沟槽接预制、人孔管管件预制 2. 罐区基础养护 3. 环保沟槽土方外运 				
监理工程师/记录人	吴守文	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志			工程名称: 直隸屬新科加油站 防修改造 编号:	
2020 年 11 月 1 日	天 气	阴	气 温	最高 22 °C 最低 15 °C	
施工环境情况 (湿度、风力等):					
施工进度情况: 计划工期15天今天开工第8天离完工还差7天, 今天实际人数13人 其中(安全员1名施工员1名门卫1名保安1名) 今日施工内容: 1. 环境沟焊接安装.. 2. 罐区铁板基础养护 3. 场地清拍破除外区					
监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况): 1. 安全站站长现场负责人召开安全会议学习中石化销售企业生命保护基本法 例生命二字督促施工人员规范佩戴安全带等劳动防护用品并制定 量体适, 坏土地全面消毒. 2. 巡视, 环境沟焊接安装, 罐区铁板养护, 场地清拍等站内容项 施工情况, 督促施工人员注意交通安全.					
存在的问题及处理情况:					
其他事宜: 明天施工计划 1. 卸油区环境沟, 内罐人孔盖管件限制 2. 新罐吊装视情况回填, 3. 卸油区环境沟破除浇筑, 4. 水封井开挖					
监理工程师/记录人 吴毅		总监理工程师/审查人			

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直落新料加油站 防修改造 编号:	
2020 年 11 月 2 日	天 气	晴	气 温	最高 22 ℃ 最低 11 ℃
施工环境情况 (湿度、风力等):				
施工进度情况: 本期工期13天今天开工第7天高瓦瓦西条6条今日完成高瓦1条 1. 教11名其中安全员1名施工员1名(1名)起重工1名控制工1名。 今日施工内容: 1. 新罐吊装完成 2. 加油区墙体勾缝完成 3. 隔油池 水封井开挖。				
监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况): 1. 配合站长、现场负责人召开安全会议进行岗前安全教育, 总计昨日施工中的 一些内容, 督促施工人员规范佩戴安全帽等劳动防护用品并测量体 温场地全面消毒 2. 市公司、片区分公司一行领导来站指导新罐吊装作业并现场进 行技术交底和岗前安全培训。				
存在的问题及处理情况: 3. 新罐吊装全程督促施工人员规范操作, 注意吊装安全。 4. 检查起重机械是否符合安全要求, 检查操作人员资质是否符合安全要求 5. 巡视隔油池、水封井开挖情况。 6. 检查回填沙量是否符合安全要求, 发现回填沙中会有石块 已停工整改。				
其他事宜: 明天施工内容 1. 罐区一次回填 2. 隔油池、水封井砌筑, 隔油区加固。 人员设备材料				
监理工程师/记录人	吴毅		总监理工程师/审查人	

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直属新科加油站 防修改造 编号:	
2020 年 11 月 3 日	天 气	多云	气 温	最高 17 °C 最低 11 °C
施工环境情况 (湿度、风力等):				
<p>施工进展情况: 计划工期13天今天是现场第8天完工还剩5天今日安排现场人数10人其中安全员2名施工员工8名均持特种作业证。</p> <p>今日施工内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 油罐区二次回填: 注水夯实。 2. 卸油区环保沟焊接制作: 油罐人孔盖管件预制 3. 隔油池、水封井砌筑 				
<p>监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合站长现场负责人召开安全会议: 进行岗前安全培训: 督促消除安全隐患 2. 旁站油罐区回填: 检查回填土质量符合要求并分层验收拍照留档记录 3. 巡视卸油区环保沟制作及人孔盖的制作情况督促施工人员注意用电、防火安全。 				
存在的问题及处理情况:				
<p>其他事宜: 明天施工计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 油罐人孔盖开孔、管件制作 2. 隔油池、水封井砌筑 3. 发油管及二次回收管道清洗 				
监理工程师/记录人	吴子义	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 南 昌 新 科 加 油 站 扩 建 工 程 编号:	
2020 年 11 月 4 日	天 气	阴	气 温	最高 22 ℃ 最低 11 ℃
施工环境情况(湿度、风力等):				
施工进度情况:计划工期13天今天完工第9天完工还剩4天今日现场实到人数 10人,其中安全员1人施工员1人门禁1人 今日施工内容: 1. 内罐区孔盖开孔管件制作安装. 2. 发油区管道及二次回收管道冲洗. 3. 隔油池、水封井砌筑				
监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况): 1. 配合站务现场负责人召开晨会,传达集团公司视频会议精神促进安全生产 责任有效落实,督促施工更规范,佩戴安全帽,劳保用品,测量体温,场地 全面消毒. 2. 旁站:发油区管道及二次回收管道冲洗. 3. 巡视:隔油池、水封井砌筑质量,及内罐区孔盖开孔管件制作安装情况.				
存在的问题及处理情况:				
其他事宜:明天施工计划 1. 内罐区工艺管道制作安装. 2. 隔油池、水封井砌筑 3. 发油区管道及二次回收管道冲洗.				
监理工程师/记录人	袁 斌	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志		工程名称: 直隼新科加内站防 洪改造 编号:	
2020 年 11 月 5 日	天 气	多云	气 温	最高 17 ℃ 最低 11 ℃
施工环境情况(湿度、风力等):				
施工进度情况: 计划工期3天,今天为第1天,需完工区面积3天,今日现场安排 人数10名,其中安全员1名,施工各工种各1名。 今日施工内容: 1. 油罐人孔盖工艺管道制作安装。 2. 隔油池、水封井砌筑。 3. 发油管道及二次回收管道吹扫清洗。				
监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):				
1. 听取站长、现场负责人召开晨会,学习集团公司视频会议精神,督促 施工人员规范佩戴安全帽等劳动防护用品,提醒全体进场人员全面清 2. 巡视油罐人孔盖工艺管道制作安装。 3. 巡视发油管道及二次回收管道吹扫清洗。 4. 巡视隔油池、水封井砌筑等现场各类施工情况。				
存在的问题及处理情况:				
无。				
其他事宜: 明天施工计划:				
1. 油罐人孔盖工艺管道焊接安装。 2. 发油管道吹扫清洗。 3. 罐区强电管安装。 4. 防雷接地网安装。				
监理工程师/记录人	吴景文	总监理工程师/审查人		

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志			工程名称: 新科加油站防污改造	
2020 年 11 月 6 日			天 气	多云	气 温 最高 22 ℃ 最低 13 ℃
施工环境情况（湿度、风力等）：					
<p>施工进度情况：计划工期3天今天已开工第1天离完工还剩2天今天现场安排施工人数12名其中安全员1名施设现场门禁。</p> <p>今日施工内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 储罐人孔盖管件焊接安装 2. 隔油池水封井砌筑 3. 发油管及二次回收管道吹扫冲洗。 					
监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）：					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 指令站务现场负责人召开晨会进行岗前安全教育督促施工方在确保安全的条件下，加快施工进度争取按时完成工程任务。 2. 市公司朱总片陈经理下午来现场签定部分作业票并制定了新旧油管对接方案。 3. 旁站：新旧油管对接全程督促施工人员规范操作注意防火安全。 					
存在的问题及处理情况：					
<ol style="list-style-type: none"> 4. 储罐人孔盖管件制作安装水封井隔油池的砌筑及发油管道吹扫清洗等现场各类施工情况。 <p>8.</p>					
其他事宜：明天能完工					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 储罐工艺管道制作安装。 2. 隔油池水封井砌筑。 3. 油管罐区通气管制作安装。 5. 管道试压。 6. 罐区防静电接地焊接。 					
监理工程师/记录人		夏宗义		总监理工程师/审查人	

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志			工程名称: 直落新加坡 防污改造 编号:	
2020 年 11 月 7 日	天 气	晴	气 温	最高 24 °C 最低 11 °C	
施工环境情况 (湿度、风力等):					
施工进度情况: 计划工期 13 天 今天开工第 12 天 离完工还缺 1 天 方可现场 实训人数 12 人 其中安全员 6 名 施工员 6 名 今日施工内容: 1. 卸油区工艺管道制作安装 5. 管道试压 2. 隔油池水封井砌筑 6. 罐区防静电接地网焊接 3. 罐区通气管道焊接安装 4. 罐区通气管道安装并接地					
监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况): 1. 配合站方现场负责人召开安全会议进行岗前安全培训 督促施工人员规 范佩戴安全帽 穿劳保防护用品 测量体温 场地全面消毒。 2. 巡视 罐区工艺管道制作安装 通气管道焊接安装等现场各套 施工情况。 3. 测试罐区卸油管道压力符合要求 输油管道压力符合要求 通气管道					
存在的问题及处理情况					
其他事宜: 明天施工计划 1. 卸油区环境沟制作安装 2. 隔油池水封井砌筑 3. 卸油区及 地埋井扎钢筋、支砌 5. 罐区防静电接地网 6. 加油机安装					
监理工程师/记录人	吴厚义	总监理工程师/审查人			

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志			工程名称: 新加坡加油站防渗漏改造 编号:	
2020 年 11 月 8 日	天 气	晴	气 温	最高 23 °C 最低 11 °C	
施工环境情况 (湿度、风力等):					
<p>施工进度情况: 计划工期 13 天, 今天是开工第 15 天, 离完工还有 2 天, 今天现场实际人数 12 人, 其中安全员 1 名, 施工员 1 名, 门某 1 名。</p> <p>今日施工计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 卸油区环境沟焊接安装 隔油池水封井砌筑 卸油平台及油罐区地坪钢筋绑扎完成 地坪混凝土浇筑完成 加油机安装 					
监理工作情况 (包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):					
<ol style="list-style-type: none"> 配合站长现场负责人召开晨会, 并进行岗前安全教育, 督促施工人员规范佩戴安全带, 穿劳保鞋, 并测量体温, 场地全面消毒。 巡视卸油区环境沟焊接安装, 已完成。隔油池、水封井砌筑。 卸油平台及罐区地坪钢筋绑扎, 完成, 已完成。 检查钢筋规格及钢筋锚固尺寸符合要求。 					
存在的问题及处理情况:					
<ol style="list-style-type: none"> 检查混凝土标号符合要求。 卸油区环境沟焊接安装完成。 					
其他事宜: 明天施工计划					
<ol style="list-style-type: none"> 卸油区环境沟焊接安装 罐区围堰砌筑, 配电箱拆除, 场地清理。 					
监理工程师/记录人	吴子文	总监理工程师/审查人			

SH/T 3903-A.14	监 理 日 志			工程名称: 新加坡站防污改造 编号:	
2020 年 11 月 19 日	天 气	晴	气 温	最高 23 ℃ 最低 11 ℃	
施工环境情况(湿度、风力等):					
施工进度情况: 本期工程 13 天今天进行第 14 天施工, 今天现场完成工程数量如下: 安全员 1 名, 施工员 1 名, 门禁 1 名. 今日施工内容: 1. 卸旧口回件套基础浇筑浇筑完毕. 2. 三根配电箱拆除.					
监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况):					
1. 配合站长、现场负责人召开安全会议, 督促施工人员规范佩戴安全带等. 劳动防护用品测量体现场地全面消毒. 2. 督促卸旧口等回件套基础浇筑浇筑完毕等现场各类施工情况.					
存在的问题及处理情况:					
其他事宜: 明天施工计划 1. 进油标罐.. 2. 加油机排空.. 3. 清理现场, 回收拆除设备.					
监理工程师/记录人	吴子义	总监理工程师/审查人			

关于加油站设置地下水监测井情况说明


根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的通知，为了预防加油站地下水污染，我单位准备通过招投标采购专业机构，按规范设置地下水监测井，同时开展地下水监测。

2020年5月20日



固定污染源排污登记回执

登记编号：91420902MA488UEN46001W

排污单位名称：中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站	
生产经营场所地址：孝感市孝南区毛陈镇燎原村107国道复线西	
统一社会信用代码：91420902MA488UEN46	
登记类型： <input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 变更	
登记日期：2020年05月16日	
有效期：2020年05月16日至2025年05月15日	

注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。




更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 14 加油站基本信息表

表 B.2 加油站基本情况表 (HJ/T 431 — 2008)

加油站名称	中国石化销售有限公司湖北孝感新子斗加油站				
加油站地址	孝感市孝南区毛陈镇漳潭村 107 国道复线西				
加油站负责人	苏晋	电话:	13227308626		
加油站上级	中国石化销售有限公司湖北孝感石油分公司				
加油站上级地址					
上级负责人	陈志强	电话:			
汽油加油机型号、数量	三盘、2 台	汽油加油枪型号、数量	4 把		
上年度汽油销售量/t	900	汽油标号	92#、95#		
汽油地下、地上储罐编号	1 号	2 号			
储罐容积/L	3000	3000			
储罐投入使用日期	2020.11.13	2020.11.13			
上年度柴油销售量/t	400	柴油标号	0 号		
柴油地下、地上储罐编号	3 号				
储罐容积/L	3000				
储罐投入使用日期	2020.11.13				
序 号	资 料 名 称				备 注



盖章
发展基建部

年 月 日

附件 15 加油站现场检查表

表 B.4 加油站环保设施现场检查内容一览表					
序号	加油站污染源	环保设施	现场检查主要内容	标准	检查结果
1	卸油	浸没式卸油方式	卸油管出油口距罐底高度	$\leq 200 \text{ mm}$	有
		油气回收接口	截流阀、密封式快速接头和帽盖	DN 100	有
		溢流控制措施	类型、品牌、型号	——	有
		地下油气管线	管线坡度	$\geq 1\%$	有
			直径	$\geq \text{DN}50$	有
2	储油	压力/真空阀	品牌、型号	——	有
		电子式液位计	是否具有测漏功能	宜选择测漏功能	有
3	加油	油气回收系统	逐项检查技术评估报告包含的设备	——	有
		回收型加油枪	品牌、型号	——	有
		真空辅助方式密闭收集	加油时真空泵是否运转	——	有
		油气回收管线	管线坡度	$\geq 1\%$	有
			直径	$\geq \text{DN } 50$	有
		拉断截止阀	品牌、型号	——	有
		在线监测系统	查看在线监测记录、预警和警告范围	5.4.1、5.4.2 条	有
		油气排放处理装置	方法、品牌、型号、运行、启动方式和范围、进口流量计及记录流量和流量对应的时间	——	有
			排气筒高度	$\geq 4 \text{ m}$	有
		未装在线监测系统和油气排放处理装置	预先埋设管线	5.5.2 条	无

关于加油站设置地下水监测井情况说明

根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的通知，为了预防加油站地下水污染，我单位准备通过招投标采购专业机构，按规范设置地下水监测井，同时开展地下水监测。



2020年5月20日

其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（1）设计简况

本项目主要环境保护设施为废气、废水、噪声及固体废物污染防治设施，均已纳入了初步设计中，环境保护设施的设计符合国家环境环境保护设施涉及规范的要求，未编制环境保护篇章，仅进行了简要说明，落实了防治污染的措施以及环保设施投资概算。

（2）施工简况

项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。

（3）验收过程简况

本项目始建于 2002 年 12 月，2018 年中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《中石化孝感市孝南区加油站建设项目环境影响报告表》（包含新科加油站），环评过程中，评价单位就加油站存在的问题提出了相关的改造建议，2020 年 10 月 27 日，孝感直属新科加油站启动改造，2020 年 11 月 10 日改造完成。

2020 年 10 月 16 日，受中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司（建设单位）委托，湖北澜科检测技术工程有限公司（以下简称“我公司”）承担了该项目的竣工环境保护验收工作。

我公司在接受委托后，立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘、调查，收集了项目环评报告表，并对项目现场进行了勘察。针对项目生产过程中的污染物产生及排放情况，我公司制定了项目验收监测方案，并于 2020 年 11 月 15、16 日进入项目现场实施监测。按照相关规范要求及验收检测结果，我公司于 2020 年 12 月编制完成了《中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称“验收报告表”），并提交建设单位。

2020 年 12 月 24 日，中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司邀请 2 位专家组成了验收工作组，并组织召开了“验收报告表”的评估会，并形成验收评估意见，验收小组成员一致同意该项目通过竣工环境保护验收。

（4）公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未曾收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

二、其他环境保护措施的落实情况

（1）制度措施落实情况

建设单位已建立了环保组织机构，机构人员主要由加油站站长、操作员组成。

（2）配套措施落实情况

本项目废水主要为员工及司乘人员生活污水，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入孝感市污水处理厂处理；项目卸油、储油、加油过程中产生的油气经二次油气回收装置回收后排放；项目站内设置限速、禁鸣标识，可有效控制进出站车辆的噪声排放；站内设置有生活垃圾分类收集桶，生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理，废油等危险废物经收集后定期交有资质单位处理。

（3）其他措施落实情况

本项目不涉及其他措施。

三、整改工作情况

本项目基本满足竣工环境保护验收条件，所配套的环境保护措施均已基本落实到位，建议建设单位尽快完善加油站地下水长观井的建设，落实地下水水质监控要求，规范管理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站建设项目					项目代码			建设地点		孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西			
	行业类别		F5265 机动车燃料零售					建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力		总储油量 100m³					实际生产能力		总储油量 100m³		环评单位		湖北永业行评估咨询有限公司		
	环评文件审批机关		孝感市生态环境局孝南区分局					审批文号		孝南环审函[2018]136 号		环评文件类型		报告表		
	开工日期		2020 年 10 月					竣工日期		2020 年 11 月		排污许可证申领时间		2020.5.16		
	环保设施设计单位		/					环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		91420902MA488UEN46001W		
	验收单位		湖北澜科检测技术工程有限公司					环保设施监测单位		湖北澜科检测技术工程有限公司		验收监测时工况		日加油量 5600L		
	投资总概算（万元）		150					环保投资总概算（万元）		24		所占比例（%）		16		
	实际总投资		150					实际环保投资（万元）		24		所占比例（%）		16		
	废水治理（万元）		2	废气治理（万元）	15	噪声治理（万元）	--	固体废物治理（万元）		0.5	绿化及生态（万元）		2.5	其他（万元）	4	
	新增废水处理设施能力		/					新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		8760		
运营单位			中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			9142090072205764XE			验收时间		2020.11.15-16	
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水		/	/	/	0.0321	0	0.0321	0.0321	/	0.0321	/	0	+0.0321		
	化学需氧量		/		500	0.0964	0.0145	0.0819	0.0819	/	0.0819	/	0.0658	+0.0161		
	氨氮		/		45	0.0144	0.0022	0.0122	0.0122	/	0.0122	/	0.0106	+0.0016		
	石油类															
	废气															
	二氧化硫		/													
	烟尘															
	工业粉尘															
	氮氧化物		/													
	工业固体废物															
	与项目有关的其他特征污染物		非甲烷总烃													

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站

竣工环境保护验收意见

2020 年 12 月 24 日，中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司在孝感市主持召开了《中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站竣工环境保护验收监测报告》的技术审查会，参加会议的有湖北澜科检测技术工程有限公司（报告编制单位），会议邀请了 2 名专家（名单附后），该公司负责人介绍了项目建设情况，报告编制单位介绍了验收监测过程与内容，形成如下意见：

该监测报告表对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

孝感新科位于孝感市孝南区毛陈镇燎原村 107 国道复线西，地理坐标为：北纬 30°54'3.57"，东经 113°58'19.61"。

加油站始建于 2002 年 12 月，2020 年 10 月，公司对加油站进行了改造升级，改造后设置地埋式双层 SF 储油罐 3 个，单罐容积 30m³，主要销售油品为 92#乙醇汽油、95#乙醇汽油、0#柴油，总储油能力 90m³，另外配套建设主站房 1 座，加油罩棚 1 座，加油站设置加油岛 4 座，配置 4 台双枪加油机。

（二）建设过程及环保审批情况

2018 年，中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《中石化孝感市孝南区加油站建设项目环境影响报告表》（包含“新科加油站”），同年 12 月，孝南区环境保护局以孝南环审函[2018]136 号文对项目进行了批复。

2020 年 10 月 27 日，新科加油站进行站区改造，2020 年 11 月 3 日改造完成。

（三）投资情况

该项目实际总投资 150 万元，其中环保投资 24 万元，占总投资额的 16%。

（四）验收范围

中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站整体进行验收。

二、工程变动情况

改造过程中，建设单位将储油罐总个数调整为3个，总储油量调整为90m³，销售油品调整为0#柴油、92#乙醇汽油、95#乙醇汽油，其他设施均按照环评要求建设。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目废水主要为员工生活污水，污水经化粪池处理通过市政管网排入孝感市污水处理厂进一步处理。

（2）噪声

项目运营期噪声主要为机械设备噪声，通过设置减震带、禁鸣标识，发电机、机房安装复合隔声门等措施后，厂界噪声可达标排放。

（3）固体废物

项目固体废物为生活垃圾及废油渣、废油泥等危险废物，项目生活垃圾通过生活垃圾收集桶收集后交环卫部门清运处理，不外排；危险废物经集中收集后定期交有资质单位处理，不外排。

（4）辐射

该项目无辐射源项。

（5）其他环境保护设施

①环境风险防范设施

加油站储罐区设置有油料液位监测仪、泄漏报警装置，站区内还按照污染防控要求进行了分区防渗。此外，为应对事故泄漏的废水收集、处理，项目站内还设置有环保沟、油水分离池。

②在线监测装置

本项目无在线监测装置。

③其他设施

本项目无其他设施。

四、环境保护设施调试效果

（1）环保设施处理效率

项目废水来源不稳定且浓度变化较大，加上排水为间歇式排水且化粪池存在停留时间，故无法进行生活污水处理效率监测。

(2) 污染物排放情况

1) 废气

监测期间，非甲烷总烃、氮氧化物厂界外浓度监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准限值要求。

2) 厂界噪声

监测期间，西、南、北侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准要求。

3) 固体废物

项目在站房内设置危险废物收集桶，危险废物经收集后定期交有资质单位处理，不外排；站区内设置生活垃圾收集桶，员工及司乘人员生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理，不外排。

(3) 辐射

该项目不涉及辐射防护因素。

(4) 污染物排放总量

本项目运营期废水主要为生活污水经处理后排入市政污水管网，纳入孝感市污水处理厂处理，污染物总量纳入污水处理厂范围内。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目生产阶段所属区域环境空气质量、声环境达到验收执行标准，对环境的影响小。

六、验收结论

综上所述，中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站开展了环境影响评价；项目建设无重大变动，配套环境保护设施符合环境影响报告表及批复要求，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测报告基础资料数据准确，内容较为全面，验收结论明确、合理。该项目建设与调试落实了环境保护措施与环境风险防控措施，污染物达标排放并符合总量控制要求。

根据验收规范要求，项目竣工环境保护设施验收合格。应进一步落实验收监测报告中及本验收意见所提出整改与完善的内容，并依法向社会公开。

七、需要整改与完善的内容：

- 1、未设置地下水监测井及相关防渗监测系统；
- 2、进一步梳理项目变动情况（尤其双层罐改造变动），充实变动原因及其环境合理性，结合变动是否明显增加环境影响，明确项目是否涉及重大变动。
- 3、核实项目与周边敏感点距离，说明与相关规范要求距离的符合性。
- 4、进一步核实挥发性有机废气、危险废物排放量。
- 5、完善平面布置图、补充油气回收等环保措施具体位置分布。
- 6、完善项目周边位置关系等图件，完善“三同时”验收登记表及其他说明事项。

建设项目竣工环境保护验收组人员信息表

建设单位：中国石化销售股份有限公司湖北孝感石油分公司

验收项目名称：中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站

验收会议时间：2020 年 12 月 24 日

与会方性质	人员姓名	单位名称	职务/职称	身份证号码	联系方式	签字	是否同意 通过验收
建设单位	黄永红	中石化孝感石油分公司	工程师	42220119721050890	18608625466	黄永红	同意
环评单位							
验收监测单位	李博	湖北润科检测技术工程有限公司	工程师	420902198901261133	18071190809	李博	同意
设计单位							
施工单位							
技术咨询单位							
专业技术专家	李洪	孝感生态环境监测中心	高工	42220119710260870	13802911119	李洪	同意
	陈芳	湖北中环环境技术有限公司	工程师	362232197701210028	15272813609	陈芳	同意

中国石化销售股份有限公司湖北孝感新科加油站

竣工环境保护验收监测报告表

专家评估意见整改说明

序号	验收意见	修改说明
1	未设置地下水监测井及相关防渗监测系统；	已补充，详见附件 16。
2	进一步梳理项目变动情况（尤其双层罐改造变动），充实变动原因及其环境合理性，结合变动是否明显增加环境影响，明确项目是否涉及重大变动。	已补充，详见 P10。
3	核实项目与周边敏感点距离，说明与相关规范要求距离的符合性。	已补充，详见 P10-11、附图 2。
4	进一步核实挥发性有机废气、危险废物排放量。	已补充，详见 P13。
5	完善平面布置图、补充油气回收等环保措施具体位置分布。	已补充，详见附图 3。
6	完善项目周边位置关系等图件，完善“三同时”验收登记表及其他说明事项。	已补充，详见“三同时”验收表。